



# Manual de instructiuni

**Detector scapari cu camera foto integrata**

**LD 500 / LD 510**





## 1 Cuprins

<b>1</b>	<b>Cuprins.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Cuvant inainte.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Instructiuni de siguranta .....</b>	<b>5</b>
3.1	Despre acest document .....	5
3.2	Masuri de siguranta .....	5
3.3	Protectia mediului .....	5
<b>4</b>	<b>Descriere generala .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Date tehnice LD 500 .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Procedura de detectie/masurare .....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Componente si butoane de control .....</b>	<b>9</b>
7.1	LD 500 .....	9
7.2	Modul preamplificator .....	10
7.3	Palnie acustica cu camera foto .....	10
7.4	Tub cu varf de focalizare .....	11
7.5	Gat de lebada (optional) .....	11
7.6	Oglinda parabolica (optional) .....	11
7.7	Asamblare palnie acustica .....	12
7.8	Asamblare tub cu varf de focalizare .....	12
7.9	Asamblare sonda „gat de lebada” .....	13
7.10	Asamblare oglinda parabolica .....	13
<b>8</b>	<b>Punere in functiune / aplicatii LD 500.....</b>	<b>14</b>
8.1	Pornire instrument .....	14
8.2	Reglare volum casti .....	14
8.3	Nivel sensibilitate .....	14
8.4	Laser Pornit/Oprit (On/Off) .....	14
<b>9</b>	<b>Utilizare .....</b>	<b>15</b>
9.1	Initializare .....	15
9.2	Ecran detectie scapari .....	16
9.3	Meniu Home LD 500 .....	17
9.3.1	Configurare LD 500 .....	18
9.3.1.1	Alegere tip de senzor (Unelte pentru masurare) .....	19
9.3.2	Setare sensibilitate .....	21
9.3.3	Memorare valori masurate .....	21
9.3.3.1	Parametri /Punct masurare (verificare).....	22
9.3.3.2	Comentariu .....	23
9.3.3.3	Memorare valori masurate pe card SD intern .....	23
9.4	Export/Import.....	24
9.4.1	Export .....	25
9.4.1.1	Export „Journal Data“ .....	25
9.4.1.2	Export setari sistem .....	26
9.4.2	Import .....	27
9.4.2.1	Import setari sistem .....	27
9.4.2.2	Import unelte de masurare noi .....	28
9.4.3	Export / import baza de date .....	29
9.5	Vizualizare imagini (bitmaps).....	30
9.6	Setari instrument .....	31
9.6.1	Setare parola .....	31
9.6.2	Setari instrument .....	32
9.6.2.1	Limba .....	32
9.6.2.2	Data si ora .....	33
9.6.2.3	Card SD .....	33
9.6.2.4	Actualizare sistem .....	34



---

9.6.2.5	Revenire la setarile din fabrica.....	35
9.6.2.6	Calibrare ecran tactil .....	36
9.6.3	Setare iluminare ecran .....	37
9.6.4	Curatare ecran .....	38
9.6.5	Stare sistem .....	38
9.6.6	Despre LD 500.....	38
<b>10</b>	<b>Inlocuire acumulatori.....</b>	<b>39</b>
<b>11</b>	<b>LD 510.....</b>	<b>40</b>
11.1	Alegere senzor extern .....	40
11.2	Semnale intrare senzor extern pentru LD510 .....	41
11.3	Sectiune cablu conectare .....	41
11.4	Diagrame de conectare pentru diferite tipuri de senzori .....	42
11.4.1	Alocare pini conector pentru toti senzorii.....	42
11.4.2	Conectare senzori CS pentru punct de roua si consum, seriile FA/VA 5xx .....	43
11.4.3	Conectare senzor cu interfata RS485 .....	43
11.4.4	Conectare senzor cu iesire 0 - 1/10/30 Vdc in tehnologie 3- si 4- fire .....	43
11.4.5	Conectare senzor analogic cu iesire in curent in tehnologie 2-, 3- si 4- fire .....	44
11.4.6	Conectare senzori Pt100/Pt1000/KTY81 in tehnologie 2-, 3- si 4-fire .....	45
11.5	Senzor pentru punct de roua FA 500 / FA 510 (RS 485 - Modbus).....	46
11.5.1	Setari senzor punct de roua FA 500 / FA 510.....	47
11.5.1.1	Alegere unitate de masura pentru temperatura si umiditate .....	47
11.5.1.2	Definire presiune sistem (valoare presiune relativă).....	47
11.5.1.3	Definire presiune de referinta (valoare presiune absolută) .....	48
11.5.1.4	Calibrare.....	48
11.5.1.5	Setari suplimentare pentru iesire analogica 4-20mA .....	49
11.6	Setari pentru senzori VA 500 / VA 520 / VA 550 / VA 570 (RS 485 - Modbus).....	50
11.6.1	Setari pentru senzor debit VA 5xx .....	51
11.6.1.1	Setari diametru (numai pentru VA 500 sau VA 550) .....	51
11.6.1.2	Definire conditii de referinta.....	52
11.6.1.3	Definire unitate de masura pentru debit si viteza .....	52
11.6.1.4	Definire valoare contor si unitate de masura pentru consum .....	53
11.6.1.5	Setare iesire analogica 4-20 mA pentru VA 5xx .....	54
11.6.1.6	Setare impuls / iesire alarma pentru VA 5xx.....	55
11.6.1.7	Setari punct de zero si Low-flow Cut off pentru VA 5xx .....	57
11.7	Setare senzor tip Modbus .....	58
11.7.1	Selectie si activare senzor tip Modbus .....	58
11.7.1.1	Setari Modbus.....	58
11.8	Setari inregistrare date.....	62
<b>12</b>	<b>Set de livrare.....</b>	<b>66</b>
<b>13</b>	<b>Anexa.....</b>	<b>67</b>



## 2 Cuvant inainte

Draga Client CS,

Va multumim pentru decizia luata in favoarea cumpararii detectorului pentru scapari cu camera foto integrata **LD 500**.

Noul detector pentru scapari LD 500 cu camera foto integrata si calcularea pierderilor este instrumentul ideal care va ajuta sa determinati foarte usor si sa inregistriati cele mai mici scapari chiar si de la mare distanta (0,1 l/min corespunde la pierderi de aproximativ 1 € /an).

**LD 510** este primul detector din lume cu o intrare suplimentara la care pot fi conectati toti senzorii CS. Pe langa detectarea si evaluarea surgerilor, pot fi efectuate toate masurarile necesare cu privire la punctul de roua, debitul, presiunea si temperatura...

### Functii principale:

- **Detectia si localizarea scaparilor la**
  - Sisteme de aer comprimat, gaze, abur si vacuum
  - Capcane pentru abur
  - Garnituri si etansari
  - Sisteme refrigerare
- **Inregistrare / memorare a scaparilor cu**
  - Fotografie a locului unde au fost identificate scaparile
  - Data si ora
  - Descrierea pozitiei scaparilor cu indicare nume companie / departament / utilaj
  - Dimensiune scapare in litri/min (unitate selectabila)
  - Costuri anuale ale pierderilor in € (moneda selectabila)

**Nota:** Cu ajutorul softului CS Leak Reporter disponibil (cod de comanda: 0554 0105) pot fi create rapoarte detaliate cu valori totale, subtotaluri (departamente / depozite, etc.) si istoric (pentru imbunatatirile temporare sau permanente aduse).





### 3 Instructiuni de siguranta

#### 3.1 Despre acest document

- Cititi cu atentie acest document si familiarizati-vă cu acest produs inainte de utilizarea acestuia. Acordati o atentie deosebita masurilor de protectie si avertizarilor pentru evitarea accidentelor si a distrugerii produsului.
- Tineti acest manual la indemana pentru a-l putea consulta ori de cate ori este necesar.
- Puneti aceasta documentatie la dispozitia tuturor persoanelor care utilizeaza acest produs.

#### 3.2 Masuri de siguranta

- Utilizati produsul numai conform destinatiei si in parametrii specificati in datele tehnice. Nu folositi forta in timpul utilizarii.
- Nu masurati niciodata cu instrumentul la sau in apropierea pieselor aflate sub tensiune!
- In timpul detectarii unor scurgeri la sistemele electrice, va rugam sa pastrati o distanta de siguranta suficienta pentru a evita socrurile electrice periculoase!
- Evitati orice contact direct cu piesele fierbinti si/sau in miscare de rotatie.
- Porniti intotdeauna instrumentul fara castile conectate! In cazul unui semnal puternic (bare in zona rosie), reduceti volumul in mod corespunzator utilizand butoanele de reglaj.
- Nu indreptati fasciculul laser catre ochi! Evitati iradierea directa a ochilor persoanelor sau ale animalelor!
- Modulul laser corespunde DIN EN 60825-1: 2015-07 Clasa 2 (< 1 mW).
- Respectati temperaturile de pastrare si operare.
- Manevrarea improprie sau aplicarea fortei duc la pierderea garantiei.
- Orice fel de interventie asupra produsului, in masura in care aceasta nu corespunde procedurilor prevazute si descrise in acest manual, conduce la anularea garantiei si la renuntarea oricarei raspunderi din partea producatorului.
- Produsul este destinat exclusiv scopului descris in acest manual.

#### 3.3 Protectia mediului



- Colectarea bateriilor reincarcabile defecte si/sau a bateriilor descarcate se va face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
- Reciclati produsul la sfarsitul perioadei de utilizare conform regulilor cu privire la colectarea dispozitivelor electrice si electronice (respectati reglementarile locale) sau returnati produsul la CS Instruments GmbH & Co.KG pentru distrugere.

**CS Instruments GmbH & Co.KG** nu ofera garantie la utilizarea produsului in alte scopuri si nu raspunde de erorile care au fost omise in acest manual de operare. De asemenea, firma nu este raspunzatoare pentru daunele indirekte rezultate din livrarea sau utilizarea necorespunzatoare a acestui dispozitiv.



## 4 Descriere generala

Scaparile de aer comprimat si gaze din conductele sistemelor (de exemplu la racorduri nestransse, corodate, etc.), genereaza un zgomot ultrasonic. Cu ajutorul lui LD 500 pot fi detectate de la distanta de cativa metri chiar si cele mai mici scapari, care nu pot fi auzite de urechea umana si care nu sunt vizibile datorita dimensiunilor mici.

Instrumentul transforma semnalele care nu pot fi auzite, intr-o frecventa care poate fi identificata de urechea omului si afiseaza pe ecran nivelul de emisie. Cu ajutorul castilor convenabile, izolate fonic, aceste sunete pot fi auzite chiar si in medii zgomotoase.

In plus, noul instrument LD 500 calculeaza costurile asociate scurgerilor, oferind o transparenta suplimentara cu privire la starea sistemului testat sau la potentialele economii care pot fi facute.

Pierderile sunt afisate in litri/minut, precum si intr-o moneda liber selectabila. Costul per litru sau per metru cub de aer comprimat poate fi memorat in instrument.

Instrumentul profesional de masurare LD 500 este utilizat in aplicatii tipice pentru detectarea scurgerilor in sistemele de aer comprimat si testarea etanseatatii sistemelor de joasa presiune.

Scurgerile pot fi identificate usor cu ajutorul unui indicator laser integrat, directionat catre zona investigata.

In functie de aplicatie, se recomanda utilizarea unor diferite accesorii ale traductorului ultrasonic. Aceasta faciliteaza considerabil localizarea scurgerilor. Pentru LD 500 sunt disponibile urmatoarele accesorii:


- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ■ Palnie acustica           | Pentru masurari generale (0,2 – 6 m) in zone cu acces direct |
| ■ Tub cu varf de focalizare | Pentru masurari punctuale in zone cu acces direct            |
| ■ Gat de lebada             | Pentru masurari punctuale in zone greu accesibile            |
| ■ Oglinda parabolica        | Pentru identificare scapari (3 – 12 m) de la mare distanta   |



## 5 Date tehnice LD 500

Dimensiuni	263 x 96 x 280 mm (inclusiv modul preamplif si palnie acustica)
Greutate	0,55 kg incl. modul preamplificator si palnie acustica, set complet cu geanta de transport cca. 3,0 kg
Frecventa de lucru	40 kHz (+/- 2kHz)
Tensiune alimentare	Acumulatori interni Li-ion 7,4 V
Durata functionare	> 9 ore (functionare continua)
Temperatura functionare	-5 ... +40 °C
Incarcare acumulatori	Incarcator extern (inclus in setul de livrare)
Timp incarcare	Cca. 1,5 ore
Temperatura pastrare	-20 ... +50 °C
Laser	Lungime de unda 645 ... 660 nm, putere iesire < 1 mW (laser clasa 2)
Conektori	Mufa Jack 3,5 mm pentru casti stereo, mufa alimentare retea pentru conectare la incarcator extern 3.5 mm Conector USB
Ecran	TFT 3,5"- cu atingere
Interfata	USB pentru export / import date, actualizare firmware, etc.
Inregistrator	Card memorie 4 GB (Micro SD clasa 4)
Sensibilitate minima	0,1 l/min la 6 bar, distanta 5 m

## 6 Procedura de detectie/masurare

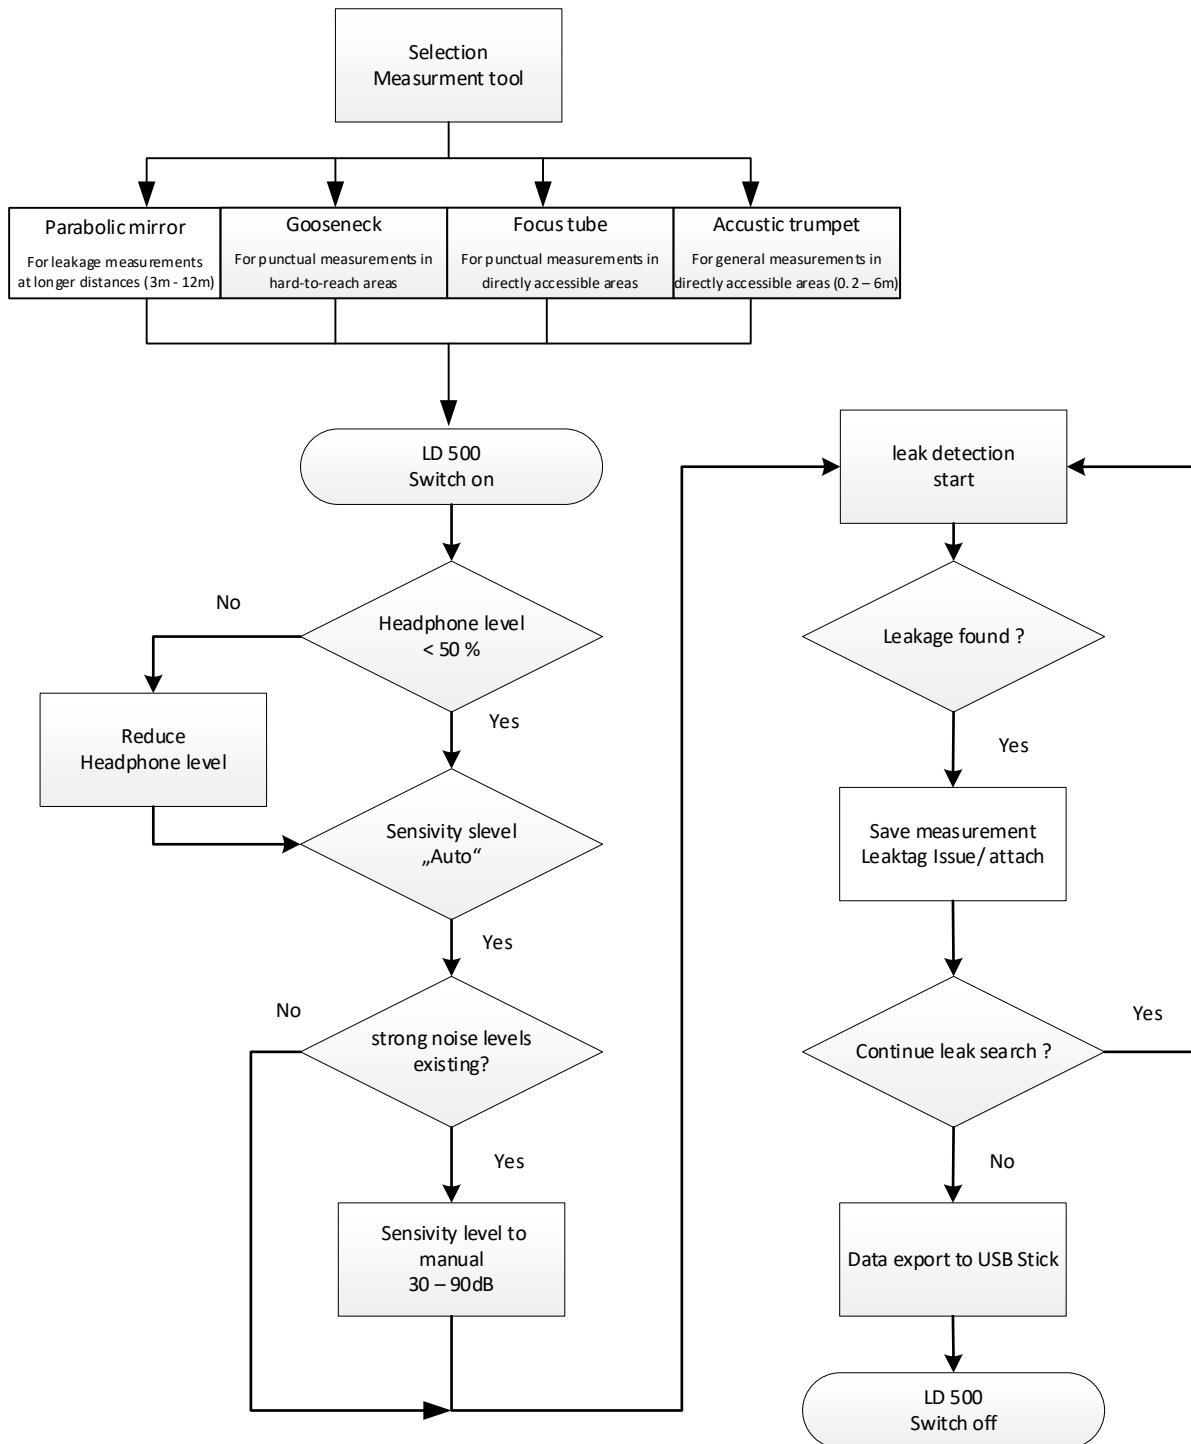

## 7 Componente si butoane de control

### 7.1 LD 500



Figura 1



Figura 2

### 7.2 Modul preamplificator



Figura 3

### 7.3 Palnie acustica cu camera foto



Figura 4

#### 7.4 Tub cu varf de focalizare



Figura 5

#### 7.5 Gat de lebada (optional)



Figura 6

#### 7.6 Oglinda parabolica (optional)



Figura 7

## 7.7 Asamblare palnie acustica

Palnia acustica are rolul de a amplifica acustic undele sonore prin concentrarea acestora si de a indica locul scurgerilor. Datorita constructiei speciale a palniei acustice, indicatorul laser integrat are cale libera si poate fi utilizat. In partea inferioara a traseului acustic se afla o camera foto integrata care este conectata electric la modulul preamplificator printr-o mufa tip jack.

Asamblarea se realizeaza prin conectarea componentelor individuale pana la blocarea acestora la auzirea unui click.

Componentele sunt demontate in ordine inversa. Pentru deblocarea modulului preamplificator, trebuie de asemenea apasat butonul de deblocare.



Figura 8

## 7.8 Asamblare tub cu varf de focalizare

Varful de focalizare este folosit pentru a detecta scurgerile foarte mici si pentru a le localiza cu exactitate. La fel ca palnia acustica, varful acustic poate fi conectat la preamplificatorul cu receptor ultrasonic. In acest caz, utilizarea camerei foto **nu mai este posibila**.

Componentele sunt demontate in ordine inversa. Pentru deblocarea modulului preamplificator, trebuie de asemenea apasat butonul de deblocare.



Figura 9

### 7.9 Asamblare sonda „gat de lebada”

Datorita flexibilitatii sale, sonda „gat de lebada” este folosita pentru masurari punctuale in zone greu accesibile. Conectarea la LD 500 se face prin intermediul cablului spiralat furnizat, vedeti Figura 10. In acest caz, utilizarea camerei foto nu mai este posibila.

Pentru decuplarea sondei, scoateti cablul de conectare prin apasarea pe ambele parti ale butonului de eliberare si scoateti cablul.



Figura 10

### 7.10 Asamblare oglinda parabolica

Oglinda parabolica este utilizata pentru masurari la distante mai mari, precum si in situatia unor cerinte ridicate privind selectivitatea si localizarea surgerilor.

Conectarea la LD 500 se face prin intermediul cablului spiralat furnizat, vedeti Figura 11.

Pentru decuplarea sondei, scoateti cablul de conectare prin apasarea pe ambele parti ale butonului de eliberare si scoateti cablul.



Figura 11

**Nota:** Pentru utilizarea oglinzii parabolice si a sondei „gat de lebada”, ele trebuie sa fie activate in instrumentul LD 500 la punerea in functiune initiala pentru a salva parametrii cu setarile specifice ale acestora. Daca acest lucru nu a fost efectuat din fabricatie, informatiile pentru aceasta procedura sunt furnizate prin intermediul stick-ului USB. Pentru activare (import parametri) vedeti capitolul [9.3.4 Export/Import](#).

## 8 Punere in functiune / aplicatii LD 500



Respectati mai intai instructiunile de siguranta din capitolul 3.

### 8.1 Pornire instrument

Pentru alimentarea instrumentului, tineti apasat butonul de pornire timp de aproximativ 1 secunda si pe ecran se va afisa secenta de initializare. Daca apasati din nou butonul de pornire, instrumentul se opreste.

Buton pornit-oprit, vedeti capitolul [7. Componente instrument si butoane de control](#).

### 8.2 Reglare volum casti

Butoanele pentru reglarea volumului maresc sau micsoreaza volumul in casti in 16 niveluri.

Apasarea continua a butoanelor creste sau scade automat nivelul volumului.

Butoane pentru reglarea volumului, vedeti capitolul [7. Componente instrument si butoane de control](#).



Inainte de punerea castilor pe urechi, asigurati-vă ca nivelul volumului in casti este <50%.

### 8.3 Nivel sensibilitate

Selectati modul "Auto" atunci cand porniti detectarea surgerilor sau dupa pornirea instrumentului.

In cazul nivelurilor puternice de zgomot din mediul inconjurator, va recomandam reglarea nivelului sensibilitatii prin comutarea in regim manual, vedeti capitolul [9.3.2 Setare sensibilitate](#).

Nivelul manual al sensibilitatii la pornirea masurarii este 10 – 70 dB.

### 8.4 Laser Pornit/Oprit (On/Off)

Fascicul laser poate fi pornit sau opus numai prin butonul de pornire / oprire a laserului situat pe afisaj (nu din tastatura cu folie). Cand laserul este pornit, se afiseaza pe ecran un simbol de avertizare existenta fascicul laser.



Iconita Laser „On“



Atentie la avertismentele cu privire la functionarea cu laser!

Evitati iradierea directa / indirecta (prin reflexie) a ochilor la oameni si la animale!


## 9 Utilizare

Operarea instrumentului este în mare măsură auto-explicativă, prin meniul de pe ecranul tactil. Selectarea elementelor de meniu se face prin atingerea ecranului cu degetul sau cu un varf rotund.

**Atenție:** **Nu utilizați creioane sau obiecte cu varful ascuțit!**  
**Folia ecranului poate fi deteriorată!**

Introducerea sau modificarea datelor se poate face în toate campurile albe.


### 9.1 Initializare

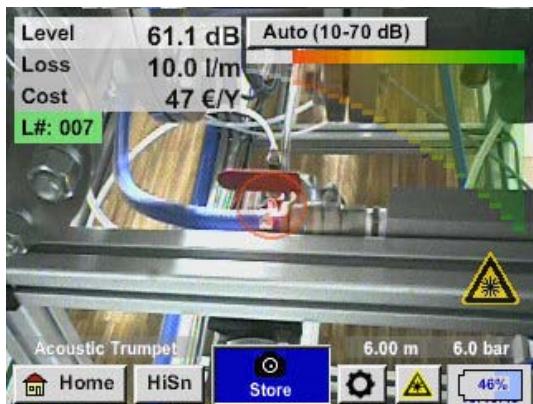

Dupa pornirea instrumentului LD 500, apare loc initializarea si apoi se afiseaza ecranul detectie scapari.

## 9.2 Ecran detectie scapari

Urmatoarea imagine arata si descrie elementele ecranului.

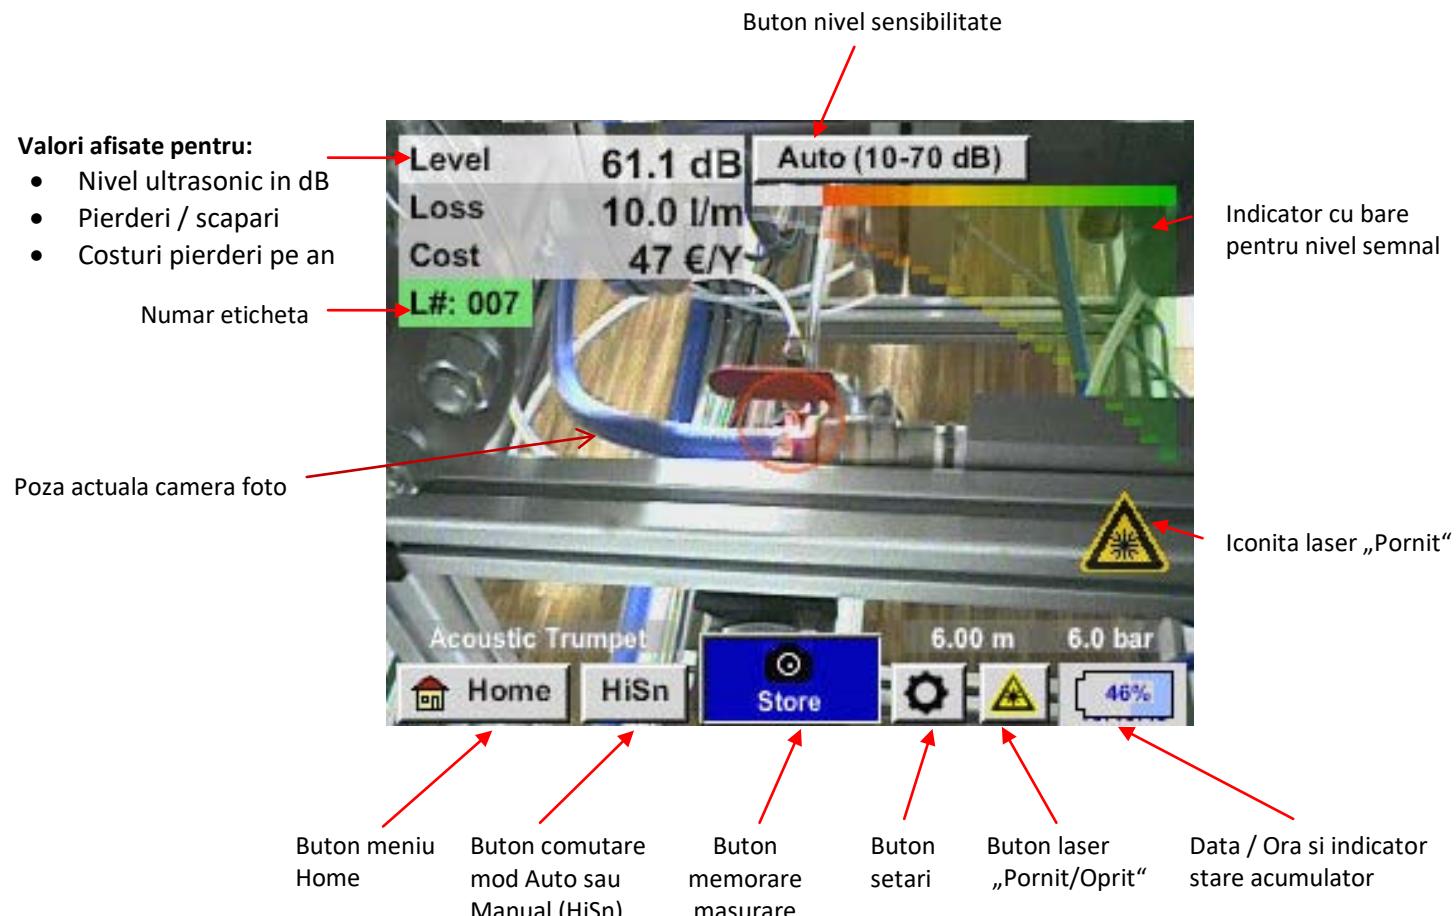


### Data / Ora:

01.02.2018  
14:02:24

### Indicator stare acumulator

Stare baterie:

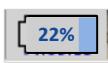

Alimentator extern conectat si incarcare acumulator:



### 9.3 Meniu Home LD 500

Operarea este in mare masura auto-explicativa si se bazeaza pe meniurile de pe afisajul cu atingere. Selectarea elementelor meniului dorit se face prin atingerea usoara a acestuia, cu degetul sau cu un varf rotund si moale.

**Atentie:** **Nu utilizati creioane sau obiecte cu varful ascutit!**  
**Folia ecranului poate fi deteriorata!**

Inainte de a incepe cautarea pentru scurgeri, trebuie sa configurati instrumentul. Accesati meniu principal apasand butonul "Home". Figura de mai jos prezinta meniul principal „Home”.



Apasati butonul **Home** pentru a avea acces direct la meniul principal al LD 500.

Reveniti in meniul de masurare apasand butonul **Leakage**.

### 9.3.1 Configurare LD 500

Home → Configuration



In meniul de configurare selectati unitatile sistemului de masura si introduceti parametrii necesari pentru a calcula pierderile anuale.

- Alegeti standardul ISO sau unitati de masura US
- Introduceti costul per 1000 unitati de volum si Introduceti moneda Implicit: 20 € / 1000 m³
- Introduceti numarul de ore de functionare pe an

Home → Configuration → Parameter




→ Tip senzor  
Alegeti tipul de senzor in functie de aplicatie si de conditiile ambientale, vedeti capitolul 6.

- Presiune (presiunea din conducta in bar)
- Distația (distanta pana la scapare in m)

In functie de tipul de senzor selectat, exista 4 valori de presiune si distanta predefinite care pot fi selectate direct, precum si 2 campuri (de culoare alba) in care pot fi introduse liber valorile presiunii si ale distantei.

**Presiunea** poate fi setata in domeniul 1 - 10 bar.

**In functie de tipul senzorului** pot fi definite diferite **distanta minima si maxima** de la LD 500 pana la locul scaparii pentru calcularea corecta a scaparilor si a pierderilor anuale. Aceste distante trebuie respectate cu strictete.

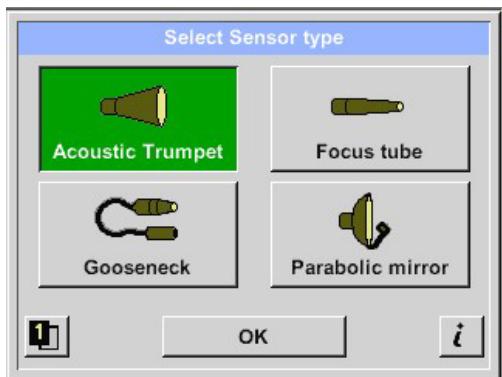

Home → Configuration → Meas.Point

Meas. Point	
Company	CS Instruments
Building	Halle 4
Place	Maschine 1
LeakTag	1
<input type="button" value="OK"/>	

Nr.	Company
001	CS Instruments
002	Gaffel

Company Name									
14/32	CS Instruments								
<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="Clr"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	z	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	+
y	x	c	v	b	n	m	,	.	-
ABC	Abc	@#\$							
<input type="button" value="OK"/>					<input type="button" value="Cancel"/>				

Punctul de masurare este memorat pentru fiecare scapare in jurnalul de date. Aceste inregistrari pot fi introduse mai tarziu in raportul pierderilor cu ajutorul softului.

- Numar eticheta (LeakTag): va fi incrementat automat dupa memorarea unei masurari.

Toate informatiile despre punctul de masurare pot fi modificate selectand campul corespunzator de text sau pot fi vizualizate ulterior prin accesarea bazei interne de date.

Se deschide un meniu cu toate intrarile disponibile sau salvate. Pentru alegerea unei masurari salvate, selectati-o (subliniere in culoare verde) si apoi apasati butonul **OK**.

Daca doriti introducerea unei masurari noi, deschideti meniul corespunzator prin apasarea butonului **new**.

Validati setarile facute apasand butonul **OK**.

Aceasta procedura este aceeasi pentru introducerea informatiilor pentru companie, cladire si locatie.

Utilizati butonul **delete** pentru stergerea individuala a unui punct de masurare.

### 9.3.1.1 Alegere tip de senzor (Unelte pentru masurare)

Pentru a simplifica detectarea scaparilor de catre utilizator, s-au dezvoltat diferite unelte pentru diferite conditii de masurare.

Distantele mentionate pentru evaluarea scaparilor se calculeaza intotdeauna fata de partea din fata a senzorului respectiv.



Daca oglinda parabolica sau sonda „gat de lebada” au fost comandate separat, trebuie mai intai incarcate in instrumentul LD 500 datele pentru aceasta aplicatie. Datele se afla pe stick-ul USB livrat de producator.

Secventa pentru import este urmatoarea:

Home → Export/Import → Import new Tool → Parabolic Mirror / Gooseneck Serial Number

## Prezentare generala si descriere aplicatie pentru diferite tipuri de senzori

### Palnie acustica (standard)



Palnia acustica concentreaza undele ultrasonice si mareste in acest fel sensibilitatea instrumentului. Este ideală pentru distante medii.

Scaparile pot fi auzite de la distante mari, dar pentru o detectare precisa, utilizatorul trebuie sa se apropie de locul respectiv si sa caute punctul "cel mai zgomotos".

Distanta evaluare → 1 ... 6 m

Utilizare palnie acustica:

- Distanta medie conducta/utilaj: 0,2 - 6 m
- Nivel scazut de zgomot
- Locatii usor accesibile
- Utilizata la distante de pana la 6 m, daca nu este disponibila o oglinda parabolica

### Tub cu varf de focalizare



Tubul cu varf de focalizare permite doar catorva unde ultrasonice sa treaca in direcția traductorului ultrasonic, identificarea scaparilor fiind foarte precisa.

Datorita constructiei specifice, utilizarea tubului este recomandata numai pentru distante mici.

Distanta evaluare → 0 ... 0,2 m

Utilizare tub cu varf de focalizare:

- Distanta mica conducta/utilaj: 0,05 m
- Conducta /utilaj usor accesibile
- Conductele si utilajele care vor fi verificate sunt foarte aproape unele de celelalte
- Utilizat daca nu este disponibila o oglinda parabolica

### Sonda „gat de lebada”



Sonda „gat de lebada” trebuie folosita atunci cand conductele si utilajele care urmeaza sa fie inspectate sunt foarte apropiate. In plus, forma „gatului de lebada” poate fi adaptata pentru a inspecta conductele si utilajele in zone greu accesibile.

Sensibilitatea sondei „gat de lebada” a fost redusa pentru a permite „atenuarea” zgomotului. Acest lucru o face ideală pentru testarea locala a componentelor de aer comprimat, in zone cu nivel ridicat de zgomot.

Distanta evaluare → 0 ... 0,05 m

Utilizare sonda „gat de lebada”:

- Distanta mica conducta/utilaj: 0,05 m
- Conducta /utilaj greu accesibile
- Zgomot mare care interfereaza cu ultrasunetele

### Oglinda parabolica



Oglinda parabolica focalizeaza ultrasunetele incidente orizontale in punctul focal. Pe de o parte, acest lucru conduce la o amplificare considerabila a ultrasunetelor masurate, iar pe de alta parte, la un comportament directional foarte precis, deoarece ultrasunetele care nu au incidenta orizontala sunt directionate departe de reflector.

Combinatia acestor doua caracteristici permite reflectorului parabolic sa localizeze cu precizie scaparile de la distante mari.

Distanta evaluare → 3 ... 12 m

Utilizare oglinda parabolica:

- Distanta mare conducta/utilaj: 3 ... 12 m
- Zgomot mare care interfereaza cu ultrasunetele
- Conducta /utilaj greu accesibile
- Scapari apropiate (efect de suprapunere)



### 9.3.2 Setare sensibilitate

Nivelurile de ultrasunete pot fi interpretate ca o „intensitate” a scaparilor.

Cu ajutorul butonului „Sensitivity level”, sensibilitatea instrumentului LD 500 poate fi reglata in functie de mediul ambiental, ceea ce are o influenta puternica asupra comportamentului acustic al dispozitivului si maresti sau scade intervalul de valori valide.

#### Niveluri de sensibilitate

- |             |  |
|-------------|--|
| 0 - 60 dB   | Nivelul cel mai sensibil al instrumentului (recomandat pentru scapari mici si fara zgomot), selectat din butoanele „HiSn” sau „Sensitivity level”. |
| 10- 70 dB   | Scapari mici   |
| 20 – 80 dB  | Scapari medii  |
| 30 – 90 dB  | Scapari mari   |
| 40 – 100 dB | Nivelul cel mai putin sensibil (scapari foarte mari, zgomot puternic, aplicatii in conditii grele).  |

LD 500 este setat implicit in modul Auto si modifica automat nivelurile (10-70 dB pana la 40-100 dB) in functie de marimea scaparii (a nivelului ultrasonic).

Nivelul 0-60 dB ofera cea mai mare sensibilitate a instrumentului, poate fi setat utilizand butoanele „HiSn” sau „Sensitivity level” si nu face parte din modul Auto. Acest nivel va fi utilizat numai pentru scapari mici si intr-un mediu fara zgomot.

### 9.3.3 Memorare valori masurate

Pentru memorarea valorilor masurate apasati butonul „**Store**“ de pe tastatura (vedeti capitolul


7. Componente instrument si butoane de control sau butonul „**Store**“  de pe ecran.

Toate valorile masurate sunt memorate pe un card SD intern.

Valorile masurate, punctul de masurare si imaginea punctului de masurare sunt salvate in jurnal, pot fi exportate ulterior si poate fi creat un raport cu ajutorul softului CS Leak Reporter (cod: 0554 0105).

Dupa apasarea uneia dintre tastele „**Store**“, trebuie completate toate informatiile corespunzatoare ale punctului de masurare. Se vor afisa pe ecran informatiile ultimului punct de masurare memorat (companie, cladire si locatie), numarul etichetei fiind incrementat cu 1.

Exemplu:

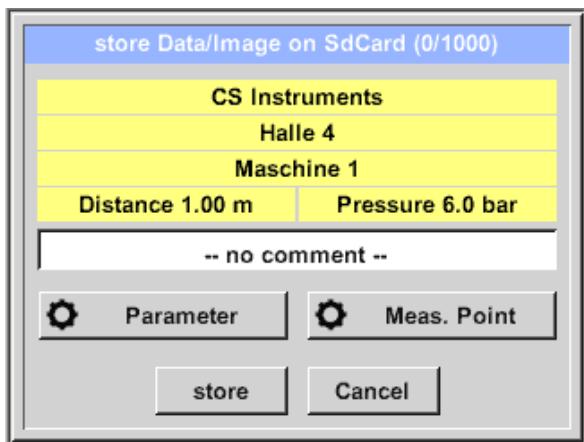

Daca este necesar, completati formularul cu eticheta si atasati-l la locul masurarii.

Aveti grijă sa scrieti corect numarul etichetei.



### 9.3.3.1 Parametri /Punct masurare (verificare)

*Store → Parameter*

*Store → Meas. Point*



Procedura va permite sa verificati si sa corectati parametrii „Pressure” si „Distance” si informatiile despre punctul de masurare.

Modificarea parametrilor duce la valori noi pentru scapari si evaluarea pierderilor.

Pentru efectuarea corectiilor, vedeti capitolul [9.3.1 Configurare LD 500](#).

### 9.3.3.2 Comentariu

Store → TextfieldComment

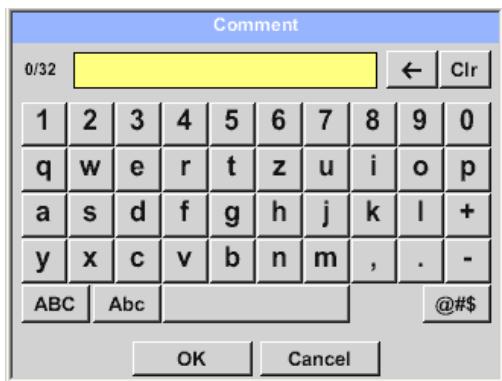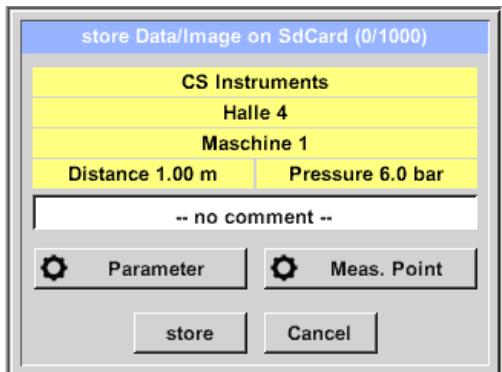


Pe langa detaliile cu privire la punctul de masurare (companie, cladire si locatie), puteti introduce un comentariu (maxim 32 de caractere).

Pentru aceasta, selectati campul cu text **Comment** si introduceti comentariul dorit.

### 9.3.3.3 Memorare valori masurate pe card SD intern

Store → store

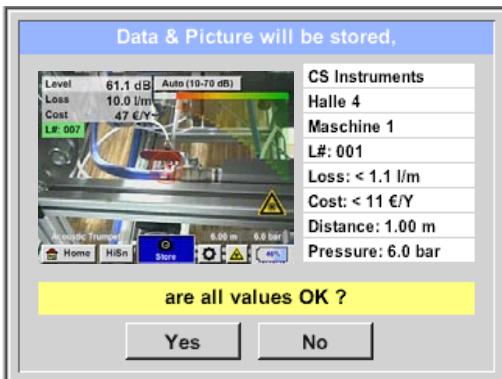

Din motive de siguranta, inainte de stocarea finala a valorilor masurate pe cardul SD intern, se creeaza un rezumat, solicitandu-vă confirmarea corectitudinii informatiilor.


Memorati valorile apasand butonul **Yes**.

Reveniti la meniul precedent apasand butonul **No**.

## 9.4 Export/Import

Meniul **Home → Export / Import** contine urmatoarele functii:

- Transferarea inregistrarilor pe un stick USB
- Exportul sau importul setarilor sistemului
- Exportul sau importul informatiilor despre punctul de masurare (companie, cladire si locatie)
- Activarea/dezactivarea uneltelor de masurare optionale.

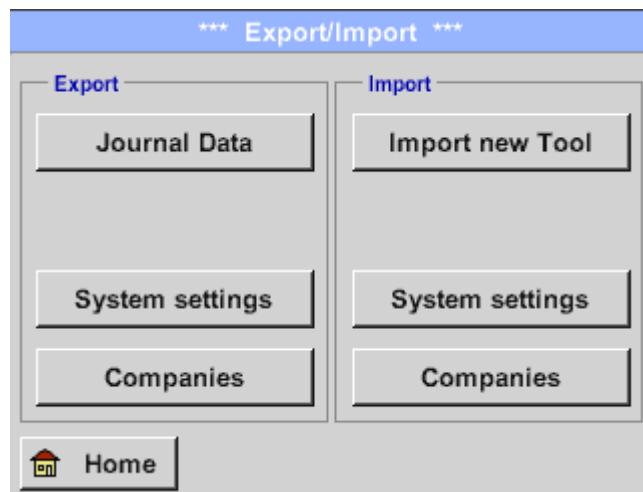

## 9.4.1 Export

### 9.4.1.1 Export „Journal Data“

*Home → Export / Import → Export → Journal Data*

*** Export Journal Data ***																																																														
Date	Time	Company																																																												
start 01.02.18	10:23	CS Instruments		<a href="#">Change</a>																																																										
Halle 4		Maschine 1																																																												
Building			Measurement place																																																											
end 02.02.18	06:33	CS Instruments		<a href="#">Change</a>																																																										
Halle 1		Maschine 1																																																												
Files to export:			3	<a href="#">export</a>																																																										
<a href="#">Back</a>				<a href="#">ERASE Journal Data</a>																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Mo</td><td>Di</td><td>Mi</td><td>Do</td><td>Fr</td><td>Sa</td><td>Su</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="background-color: #00FF00;">1</td><td style="background-color: #00FF00;">2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td> </tr> <tr> <td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td> </tr> <tr> <td>26</td><td>27</td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>&lt;</td><td colspan="3">1 Februar 2018</td><td>&gt;</td><td colspan="2"><a href="#">OK</a></td> </tr> </table>							Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Su				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28												<	1 Februar 2018			>	<a href="#">OK</a>	
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Su																																																								
			1	2	3	4																																																								
5	6	7	8	9	10	11																																																								
12	13	14	15	16	17	18																																																								
19	20	21	22	23	24	25																																																								
26	27	28																																																												
<	1 Februar 2018			>	<a href="#">OK</a>																																																									
<b>select from day 01.02.2018</b> <table border="1"> <tr> <th>Time</th> <th>Company</th> <th>Building</th> <th>Measurement place</th> </tr> <tr> <td>10:23</td> <td>CS Instru...</td> <td>Halle 4</td> <td>Maschine 1</td> </tr> <tr> <td>10:28</td> <td>CS Instru...</td> <td>Halle 4</td> <td>Maschine 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><a href="#">OK</a></td> </tr> </table>							Time	Company	Building	Measurement place	10:23	CS Instru...	Halle 4	Maschine 1	10:28	CS Instru...	Halle 4	Maschine 1													<a href="#">OK</a>																															
Time	Company	Building	Measurement place																																																											
10:23	CS Instru...	Halle 4	Maschine 1																																																											
10:28	CS Instru...	Halle 4	Maschine 1																																																											
<a href="#">OK</a>																																																														
*** Export Journal Data ***																																																														
Date	Time	Company																																																												
start 01.02.18	10:23	CS Instruments		<a href="#">Change</a>																																																										
Halle 4		Maschine 1																																																												
Building			Measurement place																																																											
end 02.02.18	06:33	CS Instruments		<a href="#">Change</a>																																																										
Halle 1		Maschine 1																																																												
Exported Files			3	<a href="#">export</a>																																																										
<a href="#">Back</a>				<a href="#">ERASE Journal Data</a>																																																										

Cu ajutorul butonului [Change](#) puteti seta o perioada de timp intre [Start](#) si [End](#).

Vor fi exportate din memoria instrumentului toate valorile masurate in aceasta perioada.

Data selectata este intotdeauna subliniata cu verde, iar zilele de duminica sunt marcate in calendar cu culoarea rosie.

Zilele in care sunt inregistrate valori masurate sunt vizualizate in relief, de exemplu 01.02.2018 si 02.02.2018.

Daca mai multe masurari au fost inregistrate in aceeasi zi, acestea vor aparea in ordinea datei selectate.

In acest mod puteti selecta foarte usor inregistrarea dorita.

Apasati butonul [OK](#) pentru pornirea inregistrarii si oprirea acesteia la sfarsitul perioadei selectate.

Apasati butonul [Export](#) pentru transferarea datelor selectate pe stick-ul USB. In exemplul dat sunt exportate 3 masurari.

Apasati butonul [ERASE Journal Data](#) pentru stergerea completa a jurnalului cu datele masurate.

Veti fi intrebat pentru a confirma stergerea.



Reveniti la meniul principal apasand butonul [Back](#).

**Atentie:** La apasarea butonului „[ERASE Journal Data](#)“ vor fi sterse toate datele din jurnal.

#### 9.4.1.2 Export setari sistem

Aceasta functie este relevanta in special pentru versiunea LD 510, avand rolul de a stoca setarile senzorului extern, precum si a optiunilor grafice pentru afisarea valorilor senzorului, etc.

Home → Export / Import → Export → System settings

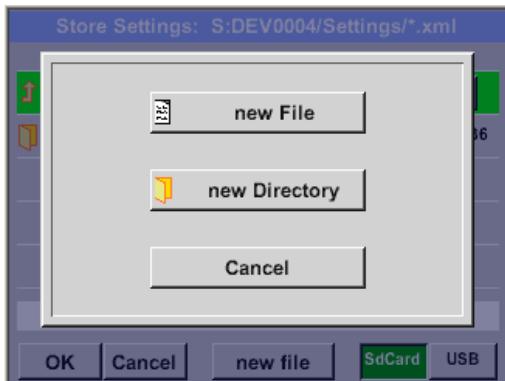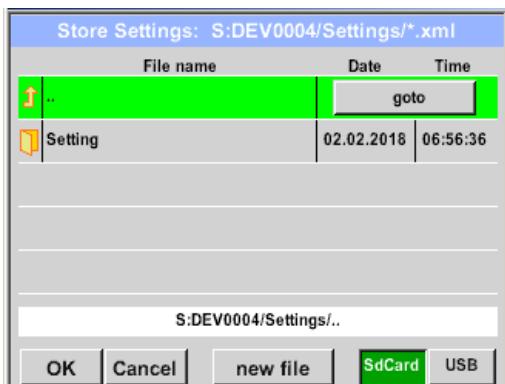

In acest meniu puteti defini locatia in care vor fi salvate inregistrarile.

Alegeti activarea cardului SD intern apasand butonul *SdCard* sau a stick-ului USB apasand butonul *USB*.

Alegerea folderului dorit se face prin selectarea si activarea acestuia apasand butonul *goto*.

Daca este necesar un director nou, apasati butonul *new File* si creati noul director apasand butonul *new Directory*.

Salvarea unui fisier de sistem cu un nume nou se face in acelasi mod, dupa care apasati butonul *new File*.




Confirmati setarile apasand butonul *OK*.

Reveniti la meniul precedent apasand butonul *Cancel*.

## 9.4.2 Import

### 9.4.2.1 Import setari sistem

Home → Export / Import → Import → System settings

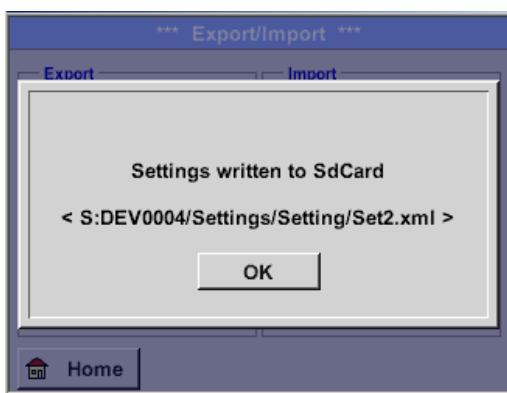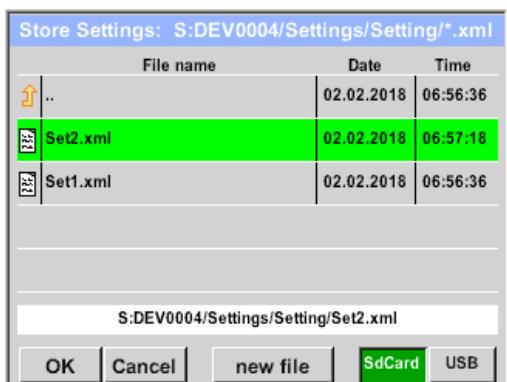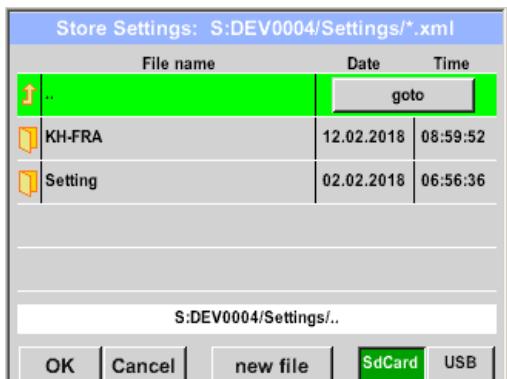

Procedura pentru selectia directorului si a fisierului este asemanatoare cu cea pentru exportul acestora.

Alegeti activarea cardului SD intern apasand butonul **SdCard** sau a stick-ului USB apasand butonul **USB**.

Alegerea folderului dorit se face prin selectarea si activarea acestuia apasand butonul **goto**, dupa care alegeti fisierul sistem corespunzator.

Confirmati alegera facuta apasand butonul **OK**.

Atata timp cat modificarile relevante ale sistemului se efectueaza in acest meniu, se va afisa un mesaj de confirmare care trebuie validat apasand butonul **OK**.

#### 9.4.2.2 Import unele de masurare noi

Home → Export / Import → Import → Import new Tool



Procedura pentru selectia directorului si a fisierului este asemanatoare cu cea pentru exportul acestora.

Alegeti activarea cardului SD intern apasand butonul *SdCard* sau a stick-ului USB apasand butonul *USB*.

Alegerea folderului dorit se face prin selectarea si activarea acestuia apasand butonul „*goto*“, dupa care alegeti fisierul sistem corespunzator.

Confirmati alegerea facuta apasand butonul *OK*.


Atata timp cat modificarile relevante ale sistemului se efectueaza in acest meniu, se va afisa un mesaj de confirmare care trebuie validat apasand butonul *OK*.

#### 9.4.3 Export / import baza de date

Aceste functii permit ca descrierea punctului de masurare memorat (companie, cladire si locatie) sa fie exportata ca fisier XML sau sa fie importata din baza de date exportata a altui instrument LD 500.

De asemenea, este posibil sa creati si sa importati o baza de date externa, dar cu conditia ca fisierul respectiv sa aiba un format XML corect.

*Home → Export / Import → Export → Customers    Home → Export / Import → Import → Customers*

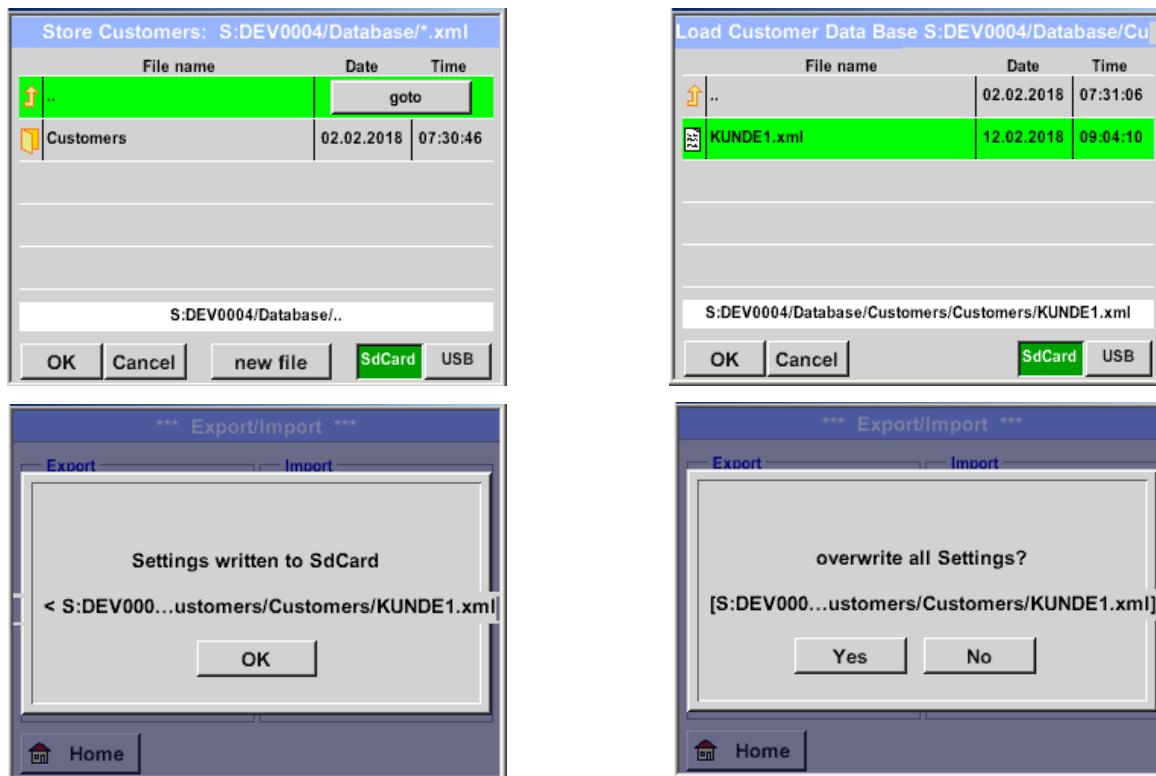


Atata timp cat modificarile sunt facute in timpul importului, se va afisa o intrebare de confirmare care trebuie confirmata apasand butonul **Yes**.

**Nota:**

Valorile inregistrate vor fi exportate in folderul \\DEV0004\Database.  
Datele pe care doriti sa le importati (fisiere XML) trebuie sa fie memorate tot in directorul \\DEV0004\Database.

## 9.5 Vizualizare imagini (bitmaps)

Home → View Bitmaps → Select Screenshot

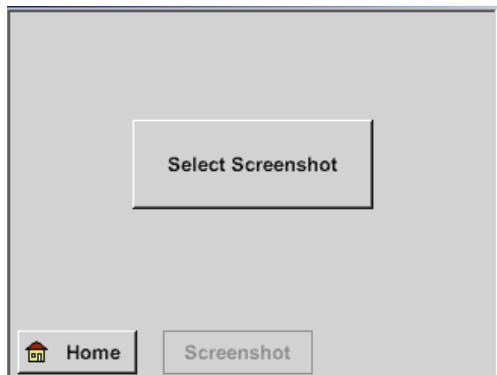

Acest meniu va permite incarcarea si afisarea pe ecran ale imaginilor memorate (imagini ale punctelor de masurare) pe cardul SD sau pe stick-ul USB.

Apasati butonul **Select Screenshot** si alegeti imaginea dorita (bitmap).




Imaginiile sunt memorate si organizate in directoare diferite.

Structura directorului este an/saptamana din calendar.

Descriere: BMyyCWxx  
yy = anul xx = numarul saptamanii din calendar

Alegerea folderului dorit se face prin selectarea si activarea acestuia apasand butonul **goto**.

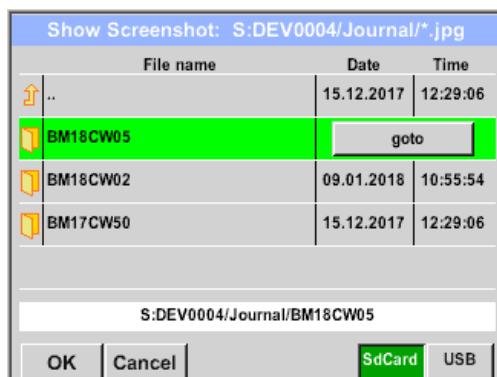

Pentru vizualizarea unei imagini, alegeti imaginea dorita si apasati butonul **OK**.



## 9.6 Setari instrument

Toate setarile instrumentului sunt protejate de o parola!

Setarile sau modificarile facute sunt in general confirmate apasand butonul **OK!**

**Observatie:**

Daca reveniti la meniul principal si apoi accesati din nou unul dintre meniurile de setari, trebuie sa reintroduceti parola.


*Home → Settings*



Prezentare generala meniu *Settings*.

### 9.6.1 Setare parola


*Home → Settings → Password Settings*

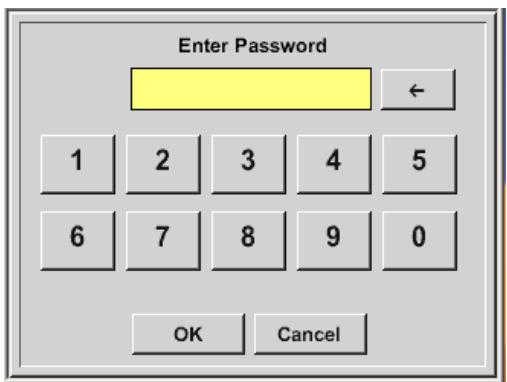

Parola initiala setata din fabrica este: 0000 (4 zero-uri).

Daca doriti, parola se poate modifica in meniul *Password settings*.

Noua parola trebuie introdusa de doua ori si de fiecare data trebuie confirmata apasand butonul **OK**.

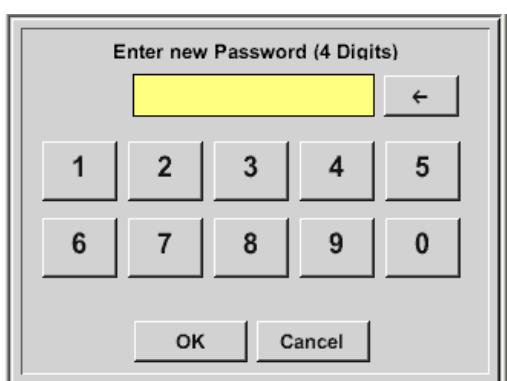

Daca parola introdusa este incorecta se va afisa mesajul „*Enter password*” sau „*New password repeat*” cu font rosu.

Daca nu va amintiti parola, va rugam sa utilizati parola Master pentru a putea introduce o noua parola.


**Observatie:**

Parola Master este livrata impreuna cu documentatia instrumentului.



### 9.6.2 Setari instrument

Home → Settings → Device settings

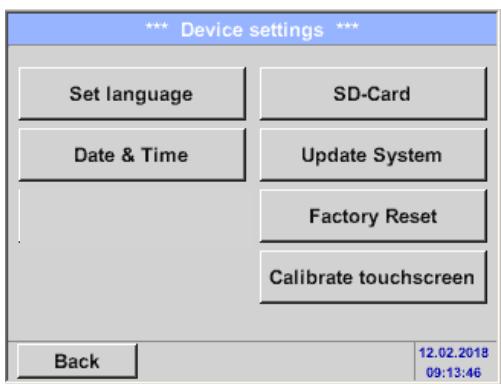

Prezentare generala meniu *Device settings*.

#### 9.6.2.1 Limba

Home → Settings → Device settings → Set language



Puteti alege una dintre cele 11 limbi disponibile pentru LD 500.

**Observatie:**

Setarea implicita pentru limba este *German* sau *English*!



### 9.6.2.2 Data si ora

Home → Settings → Device settings → Date & Time

\*\*\* Time & Date Settings \*\*\*

Actual Time 09:15:11 / 12.02.2018 Start

Time Zone UTC ± 0

Daylight Saving

Back CHG

\*\*\* Time & Date Settings \*\*\*

Actual Time 10:15:35 / 12.02.2018 Start

Time Zone UTC ± 0

Daylight Saving

Back 12.02.2018  
10:15:35

Apasati campul de descriere *Time Zone* si introduceti corecta de fus orar *UTC*, pentru a seta ora raportata la ora Europei Centrale.

Ora este actualizata dupa apasarea butonului *Start*.

Trecerea de la ora de vara la cea de iarna se realizeaza prin apasarea butonului *Daylight Saving*.

### 9.6.2.3 Card SD

Home → Settings → Device settings → SD-Card → Reset Logger Database

Home → Settings → Device settings → SD-Card → Erase SdCard

\*\*\* SD-Card \*\*\*

Reset Logger Database

Erase SdCard

Test SdCard

..

Back

La apasarea butonului *Reset Logger Database* toate valori memorate in cardul SD vor fi blocate in LD 500/LD 510. Cu toate acestea toate datele raman memorate si sunt disponibile numai pentru o utilizare externa.

La apasarea butonului *Erase SdCard* vor fi sterse toate datele memorate in cardul SD.

Home → Settings → Device settings → SD-Card → Test SdCard

\*\*\* SD-Card \*\*\*

Reset Logger Database

Erase SdCard

Test SdCard

Cycle=1 Results=0 Errors=0 LastError=0000

Back

La activarea functiei *Test SdCard* datele sunt scrise si citite catre sau din cardul SD.

Numarul ciclurilor de test, precum si erorile posibile si codurile de eroare, sunt afisate mai jos in linia de stare.

Reveniti la meniul principal apasand butonul *Back*.



#### 9.6.2.4 Actualizare sistem

Daca este necesar, exista posibilitatea descarcarii ultimei variante de firmware a instrumentului LD 500 si actualizarea acesteia via stick USB. Ultima versiune de firmware este disponibila pe pagina download a site-ul firmei CS Instruments GmbH & Co.KG.

Fisierele descarcate trebuie sa fie memorate pe stick-ul USB si transferate conform descrierii de mai jos.

*Home → Settings → Device settings → System-Update*




Prezentare generala functii *System-Update*.

##### 9.6.2.4.1 Verificare existenta actualizari

*Home → Settings → Device settings → System-Update → check USB-Stick for new Updates*



Daca dupa apasarea tastei apare urmatorul mesaj in fereastra „*Check USB Stick for new Software updates*”, LD 500 nu este corect conectat la stick-ul USB sau nu exista nici un fisier disponibil.

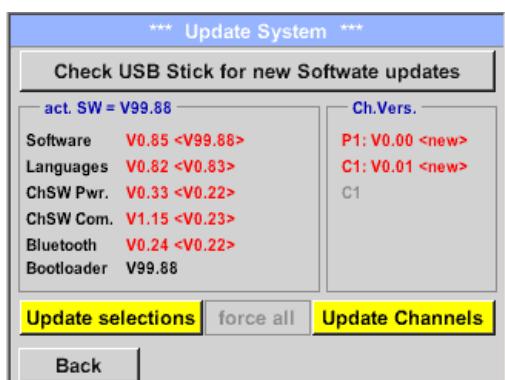

Daca LD 500 este conectat corect la stick-ul USB si exista versiuni noi ale softului, atunci acestea au culoarea rosie si sunt marcate cu <new>.

Porniti procedura de actualizare apasand butonul *Update Selection*.


Daca este necesara instalarea unei versiuni mai vechi a softului, apasati butonul *Force all*.



#### 9.6.2.4.2 Actualizare canale

Home → Settings → Device settings → System-Update → Update-Channels

Daca exista o actualizare disponibila pentru canalele interne sau externe (numai pentru LD 510), aceasta trebuie pornita separat.

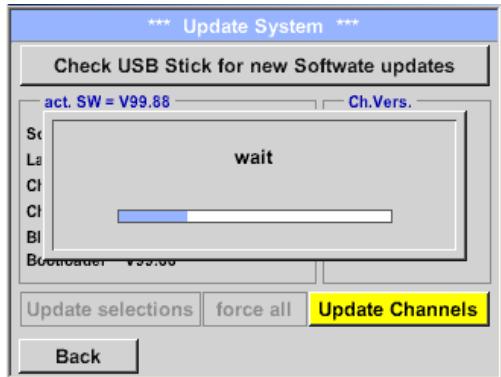

Apasati butonul **Update Channels** pentru a actualiza canalele disponibile ale lui LD 500.

#### Important:

Daca dupa actualizare apare butonul **Reboot system**, acesta trebuie apasat pentru a reporni LD 500!


#### 9.6.2.5 Revenire la setarile din fabrica

##### 9.6.2.5.1 Restaurare setari implicite

Home → Settings → Device settings → System → Reset to Defaults



Inainte ca setarile sa fie modificate la setarile implicite din fabrica, se afiseaza din motive de siguranta un mesaj de confirmare care trebuie confirmat apasand butonul **Yes**.

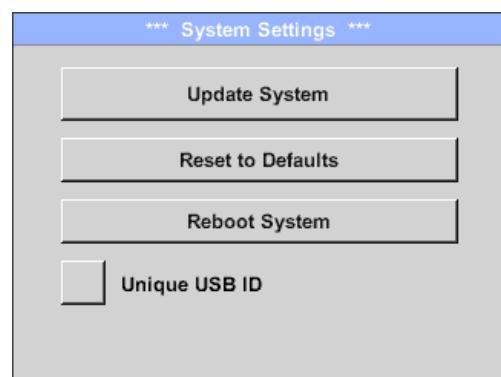

Apasati butonul **Reboot System** daca este necesara repornirea lui LD 500!




### 9.6.2.5.2 USB ID unic

Pentru conectarea la PC, trebuie definit un ID USB unic pentru LD 500. Este relevant pentru conectarea simultana a mai multor dispozitive USB la acelasi PC.

### 9.6.2.6 Calibrare ecran tactil

*Home → Settings → Device settings → calibrate touchscreen*

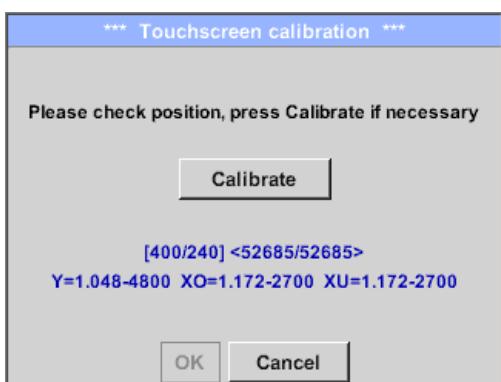


Daca este necesar, in acest meniu puteti calibra ecranul tactil.

Apasati butonul **Calibrate** si va aparea o cruce de calibrare care va trebui apasata consecutiv in urmatoarele puncte:  
1. stanga-sus, 2. dreapta-jos, 3. stanga-jos,  
4. dreapta-sus si 5. in mijloc.

Dupa calibrarea cu succes a ecranului, se afiseaza mesajul „**Calibration successful**” care trebuie confirmat apasand butonul **OK**.


Puteti repeta calibrarea cu ajutorul butoanelor **Cancel** si **Calibrate**.

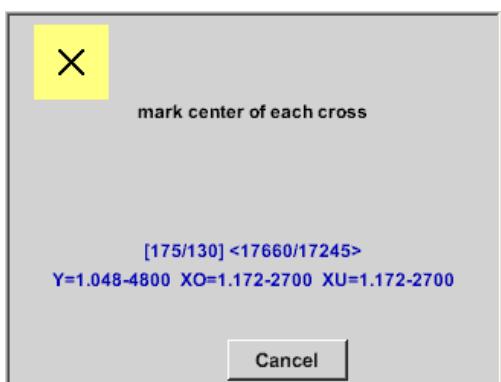




### 9.6.3 Setare iluminare ecran

Home → Settings → Set backlight

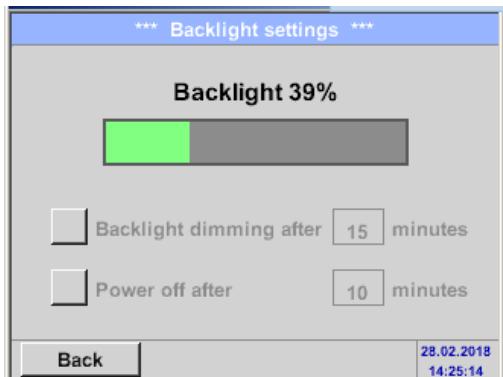


Reglati direct iluminarea ecranului **Backlight** in domeniul 15-100%.

De exemplu **Backlight** la 39%.

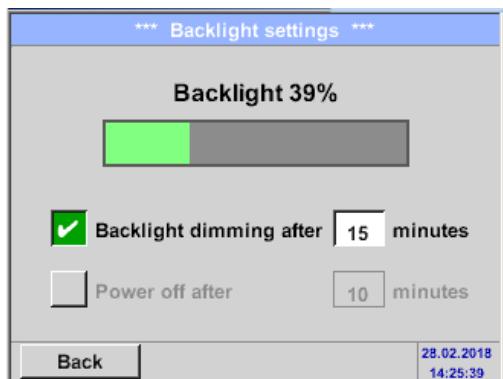

Cu ajutorul butonului **Backlight dimming after**, iluminarea ecranului **Backlight** poate fi redusa la minimum dupa un interval de timp prestabilit (in acest exemplu, dupa 15 minute).

Imediat ce ecranul este folosit din nou, iluminarea ecranului **Backlight** este readusa la ultima valoare setata inainte de reducerea acesteia.

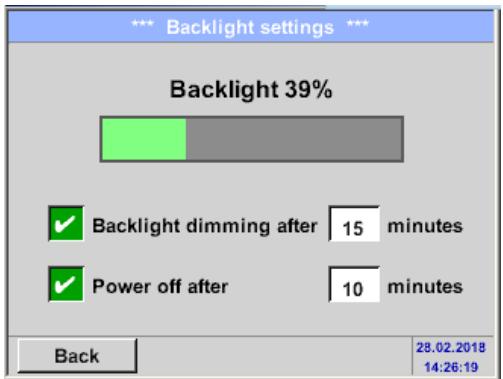

In scopul reducerii consumului de energie pe durata pornirii instrumentului, puteti instala o functie de oprire automata apasand butonul **Power off after**.

In exemplul alaturat, LD 500 va fi oprit dupa o perioada de 10 minute.

#### Observatie:

In acest exemplu, la prima atingere iluminarea **Backlight** este resetata la 39%, dupa aceea fiind posibila o operare "normala".

#### Important:

Daca butonul **Backlight dimming after** nu este activat, atunci iluminarea **Backlight** este activata in permanenta la valoarea setata anterior.



#### 9.6.4 Curatare ecran


Home → Settings → Cleaning



Aceasta functie se poate folosi pentru curatarea ecranului tactil in timpul derularii unei masurari.  
Daca un minut nu este suficient pentru curatarea ecranului, puteti repeta procedura.  
In cazul in care curatarea ecranului s-a efectuat mai rapid, apasati butonul **to abort press long** (pentru una sau doua secunde) pentru anularea ei.

#### 9.6.5 Stare sistem

Home → Settings → System-Status

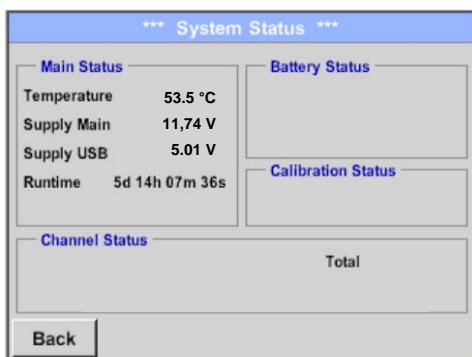

Meniul **"System status"** furnizeaza informatii despre tensiunea de alimentare si numarul de ore de functionare.

#### 9.6.6 Despre LD 500

Home → Settings → about LD 500



In acest meniu este prezentata o scurta descriere a **Hardware Version** si **Software Version**, precum si **Serial Number** a instrumentului LD 500.

In sectiunea **Options**, puteti cumpara sau activa patru optiuni suplimentare, daca acestea nu sunt deja instalate in instrument.



## 10 Inlocuire acumulatori

Acumulatorii se incarcă în timp ce sunt montați în instrument. Pentru aceasta, conectați alimentatorul extern la mufa corespunzătoare a instrumentului LD 500 și la rețeaua de 230 Vac.



Instrumentul LD 500 verifică starea încărcării acumulatorilor și atunci când este necesar, porneste automat procesul de încărcare.

Pentru protejarea acumulatorilor cu Li-Ion la o descărcare completă, instrumentul se oprește automat atunci când tensiunea unei celule a acumulatorilor scade sub 6,4 V.



## 11 LD 510


### 11.1 Alegere senzor extern

Pentru comutarea in acest mod, apasati butonul „*External Sensor*“.

*Home → Mode → External Sensor*



Meniu principal pentru conectarea senzorului extern.

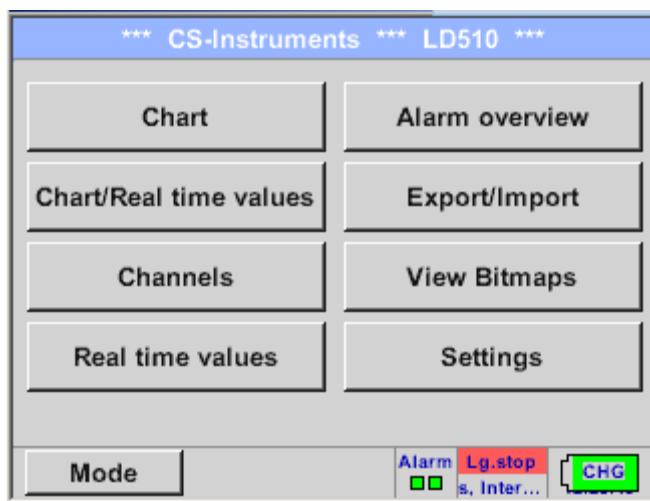



### 11.2 Semnale intrare senzor extern pentru LD510

Semnale intrare		
Semnal curent (0 – 20 mA / 4 – 20 mA) Alimentare interna sau externa	Domeniu masurare	0 – 20 mA / 4 – 20 mA
	Rezolutie	0,0001 mA
	Precizie	± 0,03 mA ± 0,05 %
	Rezistenta intrare	50 Ω
Semnal tensiune (0 – 1 V)	Domeniu masurare	0 - 1 V
	Rezolutie	0,05 mV
	Precizie	± 0,2 mV ± 0,05 %
	Rezistenta intrare	100 kΩ
Semnal tensiune (0 - 10 V / 30 V)	Domeniu masurare	0 - 10 V/30 V
	Rezolutie	0,5 mV
	Precizie	± 2 mV ± 0,05 %
	Rezistenta intrare	1 MΩ
RTD Pt100	Domeniu masurare	-200 ... +850 °C
	Rezolutie	0,1 °C
	Precizie	± 0,2 °C la -100 ... +400 °C ± 0,3 °C (in rest)
RTD Pt1000	Domeniu masurare	-200 ... +850 °C
	Rezolutie	0,1 °C
	Precizie	± 0,2 °C la -100 ... +400 °C ± 0,3 °C (in rest)
Impuls	Domeniu masurare	Latime minima impuls 100 µs Frecventa 0 - 1 kHz Tensiune max. 30 VDC

### 11.3 Sectiune cablu conectare

Cablu tip AWG26 cu sectiunea de 0,14 mm<sup>2</sup>.



## 11.4 Diagrame de conectare pentru diferite tipuri de senzori

### 11.4.1 Alocare pini conector pentru toti senzorii

Conectorul utilizat este tip ODU Medi Snap 8 pin – Cod producator: K11M07-P08LFD0-6550.

Cablurile de conectare disponibile de la CS INSTRUMENTS sunt urmatoarele:

ODU cu fire libere:

Cod de comanda 0553 0501, lungime cablu: 5 m.

Cod de comanda 0553 0502, lungime cablu: 10 m.


ODU cu conector M12:

Cod de comanda 0553 0503, lungime cablu: 5 m.

Extensie (ODU/ODU):

Cod de comanda 0553 0504, lungime cablu: 10 m.


Descriere conector:

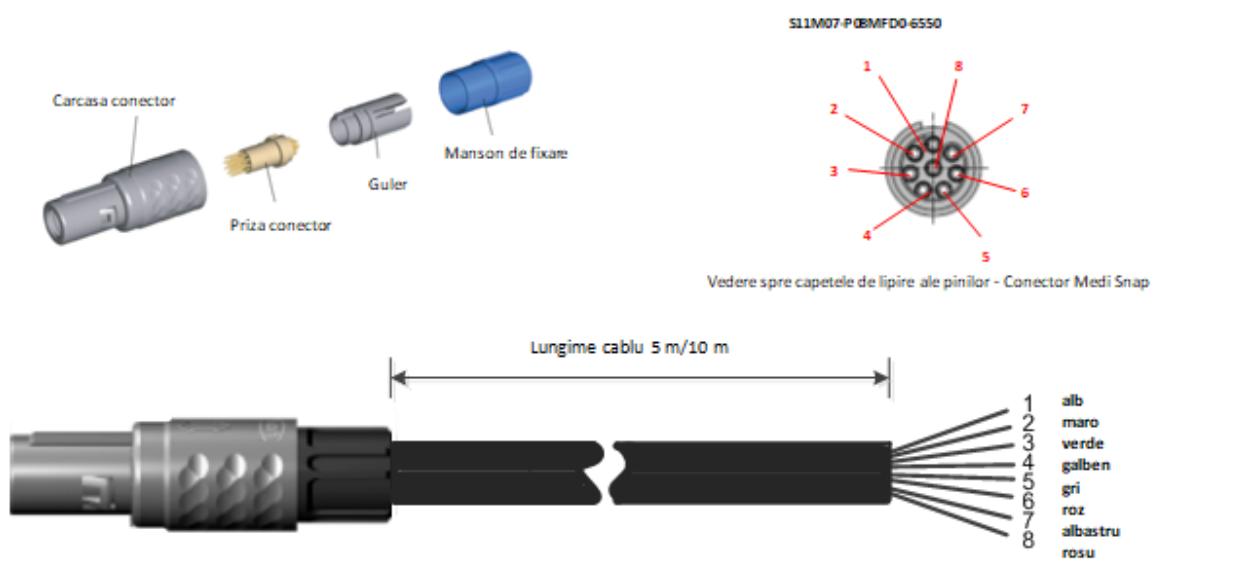


+ RS485	1	Alb	+ RS485
- RS485	2	Maro	- RS485
SDI	3	Verde	SDI (interfata CS transmitere date pentru toti senzorii Punct de roua si Debit FA/ VA 400)
Analog IN +	4	Galben	ANALOG IN +
Analog IN -	5	Gri	ANALOG IN -)
I (500µA)	6	Roz	SEMNAL POZITIV +I (500 µA)
+VB 24Vdc	7	Albastru	+VB, 24V DC Alimentare pentru senzor
-VB GND	8	Rosu	-VB, GND Senzor




#### 11.4.2 Conectare senzori CS pentru punct de roua si consum, seriile FA/VA 5xx

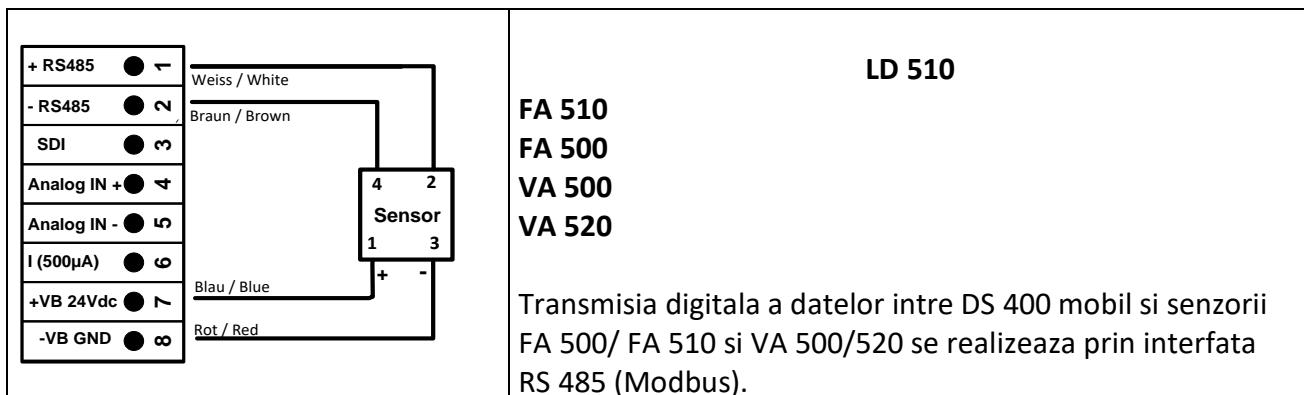

#### 11.4.3 Conectare senzor cu interfata RS485

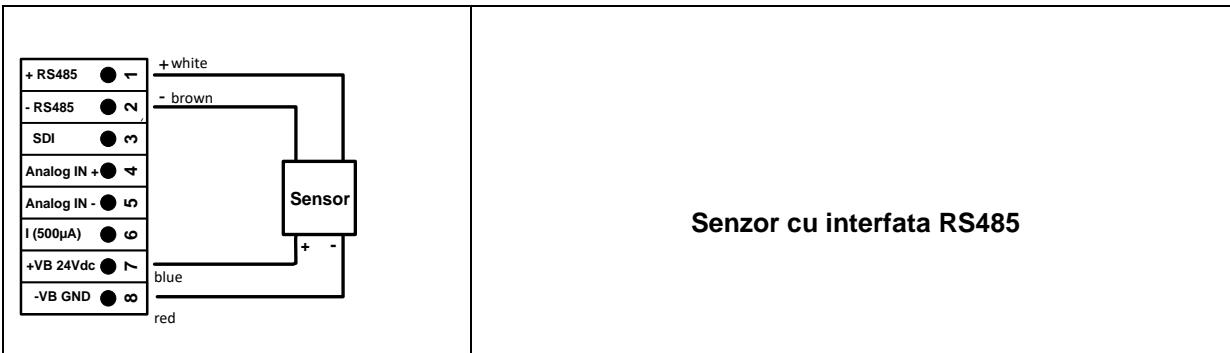

#### 11.4.4 Conectare senzor cu iesire 0 - 1/10/30 Vdc in tehnologie 3- si 4- fire

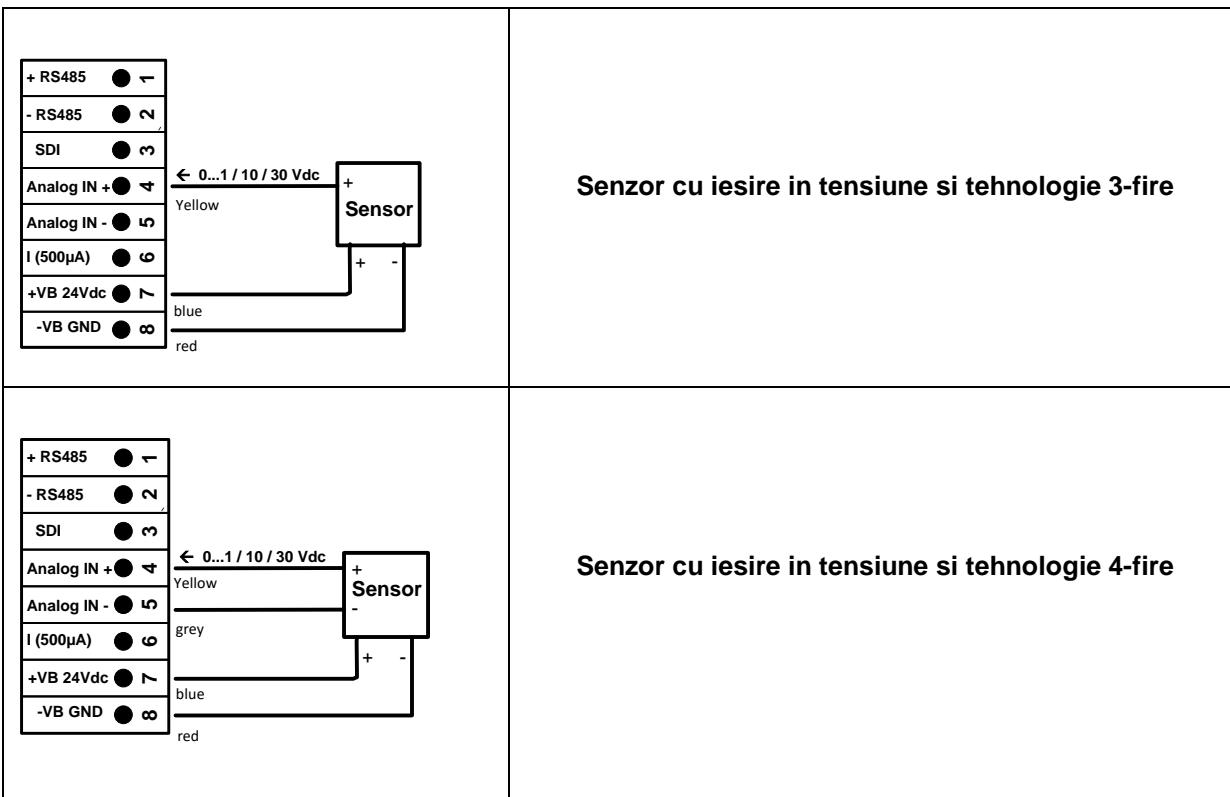

**11.4.5 Conectare senzor analogic cu iesire in curent in tehnologie 2-, 3- si 4-fire**

Senzor cu iesire 4 - 20 mA in tehnologie 2-fire																	
<table border="1"><tr><td>+ RS485</td><td>● 1</td></tr><tr><td>- RS485</td><td>● 2</td></tr><tr><td>SDI</td><td>● 3</td></tr><tr><td>Analog IN +</td><td>● 4</td></tr><tr><td>Analog IN -</td><td>● 5</td></tr><tr><td>I (500µA)</td><td>● 6</td></tr><tr><td>+VB 24Vdc</td><td>● 7</td></tr><tr><td>-VB GND</td><td>● 8</td></tr></table>	+ RS485	● 1	- RS485	● 2	SDI	● 3	Analog IN +	● 4	Analog IN -	● 5	I (500µA)	● 6	+VB 24Vdc	● 7	-VB GND	● 8	<p>Yellow ← 0 / 4 ...20mA Sensor blue</p>
+ RS485	● 1																
- RS485	● 2																
SDI	● 3																
Analog IN +	● 4																
Analog IN -	● 5																
I (500µA)	● 6																
+VB 24Vdc	● 7																
-VB GND	● 8																
LD 510																	
Senzor cu iesire 4 - 20 mA in tehnologie 3-fire																	
<table border="1"><tr><td>+ RS485</td><td>● 1</td></tr><tr><td>- RS485</td><td>● 2</td></tr><tr><td>SDI</td><td>● 3</td></tr><tr><td>Analog IN +</td><td>● 4</td></tr><tr><td>Analog IN -</td><td>● 5</td></tr><tr><td>I (500µA)</td><td>● 6</td></tr><tr><td>+VB 24Vdc</td><td>● 7</td></tr><tr><td>-VB GND</td><td>● 8</td></tr></table>	+ RS485	● 1	- RS485	● 2	SDI	● 3	Analog IN +	● 4	Analog IN -	● 5	I (500µA)	● 6	+VB 24Vdc	● 7	-VB GND	● 8	<p>Yellow ← 0 / 4 ...20mA Sensor blue red</p>
+ RS485	● 1																
- RS485	● 2																
SDI	● 3																
Analog IN +	● 4																
Analog IN -	● 5																
I (500µA)	● 6																
+VB 24Vdc	● 7																
-VB GND	● 8																
LD 510																	
Senzor cu iesire 4 - 20 mA in tehnologie 4-fire																	
<table border="1"><tr><td>+ RS485</td><td>○ 1</td></tr><tr><td>- RS485</td><td>○ 2</td></tr><tr><td>SDI</td><td>○ 3</td></tr><tr><td>Analog IN +</td><td>○ 4</td></tr><tr><td>Analog IN -</td><td>○ 5</td></tr><tr><td>I (500µA)</td><td>○ 6</td></tr><tr><td>+VB 24Vdc</td><td>○ 7</td></tr><tr><td>-VB GND</td><td>○ 8</td></tr></table>	+ RS485	○ 1	- RS485	○ 2	SDI	○ 3	Analog IN +	○ 4	Analog IN -	○ 5	I (500µA)	○ 6	+VB 24Vdc	○ 7	-VB GND	○ 8	<p>Yellow ← 0 / 4 ...20mA Sensor Grau → 0 / 4 ...20mA blue red</p>
+ RS485	○ 1																
- RS485	○ 2																
SDI	○ 3																
Analog IN +	○ 4																
Analog IN -	○ 5																
I (500µA)	○ 6																
+VB 24Vdc	○ 7																
-VB GND	○ 8																
LD 510																	

**11.4.6 Conectare senzori Pt100/Pt1000/KTY81 in tehnologie 2-, 3- si 4-fire**

<table border="1"><tr><td>+ RS485</td><td>● 1</td></tr><tr><td>- RS485</td><td>● 2</td></tr><tr><td>SDI</td><td>● 3</td></tr><tr><td>Analog IN +</td><td>● 4</td></tr><tr><td>Analog IN -</td><td>● 5</td></tr><tr><td>I (500µA)</td><td>● 6</td></tr><tr><td>+VB 24Vdc</td><td>● 7</td></tr><tr><td>-VB GND</td><td>● 8</td></tr></table>	+ RS485	● 1	- RS485	● 2	SDI	● 3	Analog IN +	● 4	Analog IN -	● 5	I (500µA)	● 6	+VB 24Vdc	● 7	-VB GND	● 8	<b>3-fire PT100/PT1000/KTY81</b>
+ RS485	● 1																
- RS485	● 2																
SDI	● 3																
Analog IN +	● 4																
Analog IN -	● 5																
I (500µA)	● 6																
+VB 24Vdc	● 7																
-VB GND	● 8																
<table border="1"><tr><td>+ RS485</td><td>● 1</td></tr><tr><td>- RS485</td><td>● 2</td></tr><tr><td>SDI</td><td>● 3</td></tr><tr><td>Analog IN +</td><td>● 4</td></tr><tr><td>Analog IN -</td><td>● 5</td></tr><tr><td>I (500µA)</td><td>● 6</td></tr><tr><td>+VB 24Vdc</td><td>● 7</td></tr><tr><td>-VB GND</td><td>● 8</td></tr></table>	+ RS485	● 1	- RS485	● 2	SDI	● 3	Analog IN +	● 4	Analog IN -	● 5	I (500µA)	● 6	+VB 24Vdc	● 7	-VB GND	● 8	<b>4-fire PT100/1000/KTY81</b>
+ RS485	● 1																
- RS485	● 2																
SDI	● 3																
Analog IN +	● 4																
Analog IN -	● 5																
I (500µA)	● 6																
+VB 24Vdc	● 7																
-VB GND	● 8																




### 11.5 Senzor pentru punct de roua FA 500 / FA 510 (RS 485 - Modbus)

**Primul pas:** alegeti un canal digital neutilizat

*External sensor → Settings → Sensor settings → C1*


**Al doilea pas:** alegeti tipul FA5xx

*External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → Type description field → FA 5xx*

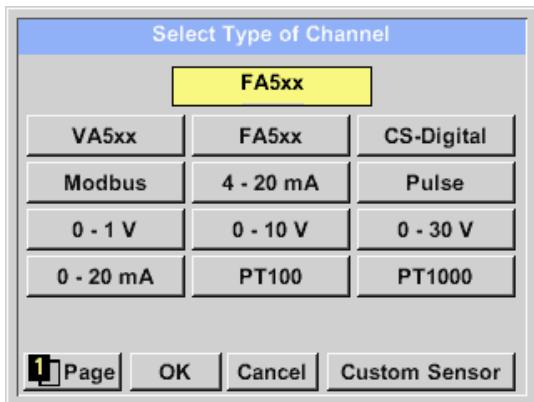

Selectati **Type FA 5xx** pentru senzorii din seria FA 5xx si confirmati alegerea apasand butonul **OK**.


*External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → text field "Name"*

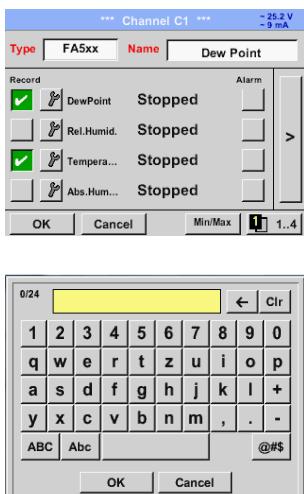

Introduceti numele senzorului in campul **"Name"**.

Puteti introduce un nume cu maxim 24 de caractere.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

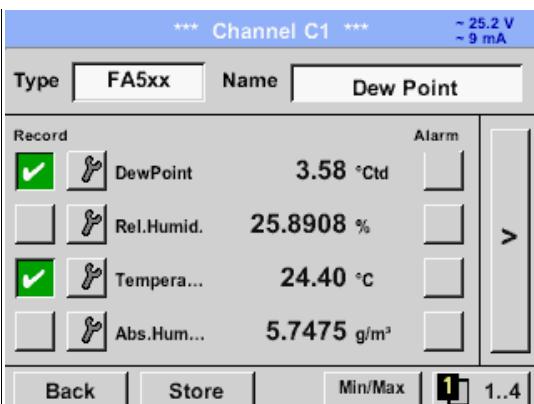

Conectarea cu senzorul FA 5xx este facuta dupa confirmarea setarilor si apasarea butonului **OK**.



### 11.5.1 Setari senzor punct de roua FA 500 / FA 510

#### 11.5.1.1 Alegere unitate de masura pentru temperatura si umiditate

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2)

\*\*\* Channel C1 \*\*\* ~ 25.2 V  
~ 9 mA

Type FA5xx FA-Sensor  
Id:1 19.2E1 To:250msec

Unit Temperature    
Unit Abs.Humidity

Alegeti unitatea de masura pentru temperatura si umiditate apasand butonul °C, °F, g/m<sup>3</sup> sau mg/m<sup>3</sup>.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

#### 11.5.1.2 Definire presiune sistem (valoare presiune relativă)

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Pressure Setting

\*\*\* Channel C1 \*\*\* ~ 25.2 V  
~ 9 mA

Type FA5xx FA-Sensor  
Id:1 19.2E1 To:250msec

Unit Temperature    
Unit Abs.Humidity

Presiunea sistemului este setata prin introducerea valorilor in campul text corespunzator. Unitatea de masura poate fi aleasa din meniul de selectie deschis, prin apasarea butonului corespunzator.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Pressure Setting

Ref.Pressure

Mode

Sys.Pressure

bar

mg/m³	pa	hpa	kpa	Mpa
mbar	bar	psi		



### 11.5.1.3 Definire presiune de referinta (valoare presiune absolută)

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Pressure Setting → Text field Ref.Pressure

The screenshot shows the 'Pressure Setting' menu. It has three main sections: 'Ref.Pressure' with a value of '1013.00' and unit 'mbar', 'Mode' with a button labeled 'fixed' which is highlighted in green, and 'Sys.Pressure' with a value of '3.000' and unit 'bar'. At the bottom are two buttons: 'OK' in yellow and 'Back'.

Presiunea de referinta este valoare presiunii in raport cu care se va calcula punctul de roua atmosferic.

Valoarea implicita este 1013 mbar (presiunea atmosferica).

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

### 11.5.1.4 Calibrare

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Calibration

The screenshot shows the 'Calibration' menu. It displays 'Realtime Value' as '102.381 °Ctd' and 'Reference Value' as '26.45 °Ctd'. Below these are 'Calibrate' and 'Reset' buttons. At the bottom are 'Counter 0', 'Back' button, and a status indicator 'Δ rel.Humid. 0.000 %rH'.

Puteti efectua calibrarea intr-un singur punct.

Introduceti in campul "**Reference Value**" noua valoare corecta a punctului de roua.

The screenshot shows the 'Calibration' menu. It displays 'Realtime Value' as '103.556 °Ctd' and 'Reference Value' as '20.000 °Ctd'. Below these are 'Calibrate' and 'Reset' buttons. At the bottom are 'Counter 0', 'Back' button, and a status indicator 'Δ rel.Humid. 0.000 %rH'.

Apasati butonul "**Calibration**" pentru validarea valorii de referinta introduse.

Puteti reveni la calibrarea din fabrica apasand butonul "**Reset**".

Pentru fiecare calibrare executata, contorul va fi incrementat cu 1 unitate.



### 11.5.1.5 Setari suplimentare pentru iesire analogica 4-20mA

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → More-Settings → 4-20mA



Acest meniu permite definirea valorii masurate si scalarea iesirii analogice.

Alegeti valoarea masurata apasand butonul corespunzator, in acest exemplu "DP °C" pentru punct de roua °Ctd.

In campurile "4mA" si "20mA" introduceti valorile pentru scalarea iesirii, in acest exemplu cu valori de la -80 °Ctd (4 mA) la -20 °Ctd (20 mA).

In meniul "Error Val" puteti determina erorile aparute la iesirea analogica:

- <3,6 Eroare senzor / Eroare sistem
- 22 Eroare senzor / Eroare sistem
- 4...20 Iesire conform Namur (3,8 – 20,5 mA)  
< 4 mA ... 3,8 mA Valoare sub dom. de masurare  
> 20 mA ... 20,5 mA Valoare peste dom. de masurare.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.



## 11.6 Setari pentru senzori VA 500 / VA 520 / VA 550 / VA 570 (RS 485 - Modbus)

**Primul pas:** alegeti un canal digital neutilizat:

External sensor → Settings → Sensor settings → C1

**Al doilea pas:** alegeti tipul senzorului VA 5xx:

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → Type description field → VA 5xx

Selectati **Type VA 5xx** pentru senzorii din seria VA 5xx si confirmati apasand butonul **OK**.

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → Name description field

Introduceti numele senzorului in campul **"Name"**.

Puteti introduce un nume cu maxim 24 de caractere.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Conectarea cu senzorul VA 5xx este facuta dupa confirmarea setarilor si apasarea butonului **OK**.



### 11.6.1 Setari pentru senzor debit VA 5xx

External senzor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2)

Puteti introduce pentru fiecare camp o valoare sau o unitate de masura.

Activati campul dorit si introduceti o valoare sau alegeti o unitate de masura.

In cazul senzorilor cu sectiune de masurare integrata VA 520 si VA 570 campurile pentru diametrul si unitatea de masura nu sunt accesibile.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

#### 11.6.1.1 Setari diametru (numai pentru VA 500 sau VA 550)

External senzor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → diameter description field

External senzor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → diameter unit description field

#### Important:

Puteti introduce diametrul interior **inner diameter** al conductei, daca acesta nu a fost setat corect in mod automat.

Exemplu: diametrul interior este 27.5 mm.

Confirmati setarile apasand butonul **OK** si stergeti-le apasand butonul **arrow left (pag. 1)**.

Dupa apasarea campurilor cu text **Unit**, pot fi selectate urmatoarele unitati de masura.

#### Important:

Diametrul interior **inner diameter** trebuie introdus cat mai precis posibil, altfel rezultatele masurate nu vor fi corecte!

Nu exista un standard pentru diametrul interior al conductelor **inner diameter**!

Va rugam sa-l solicitati producatorului sau masurati-l dvs.!



### 11.6.1.2 Definire conditii de referinta

Introduceti in acest meniu conditiile de referinta dorite pentru presiune si temperatura.

External senor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Ref. Pressure, description field  
External senor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Ref. Pressure Unit, description field

The first window is titled "Ref. Pressure". It contains a numeric keypad with digits 1 through 9, 0, and a decimal point, along with "OK" and "Cancel" buttons. The value "1000" is highlighted in yellow. The second window is also titled "Ref. Pressure" and shows a 4x4 grid of unit options. The top-left cell contains "mbar", which is highlighted in yellow. Other cells contain "psi" and "hpa".

External senor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Ref. Temp. description Field  
External senor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Ref. Temp. Unit, description Field

The first window is titled "Ref. Temp.". It contains a numeric keypad with digits 1 through 9, 0, and a decimal point, along with "OK" and "Cancel" buttons. The value "20" is highlighted in yellow. The second window is also titled "Ref. Temp." and shows a 4x4 grid of unit options. The top-left cell contains "°C", which is highlighted in yellow. Other cells contain "°F".

### 11.6.1.3 Definire unitate de masura pentru debit si viteza

External senor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Flow, description Field  
External senor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Velocity, description Field

The first window is for flow measurement units and contains a 4x5 grid of options. The top row includes "m³/h", "Nm³/h", "m³/min", "Nm³/min", and "ltr/h". The second row includes "Nltr/h", "ltr/min", "Nl/min", "ltr/s", and "Nl/s". The third row includes "cfm", "SCFM", "kg/h", "kg/min", and "kg/s". The fourth row includes "kW". The top-left cell of the grid is highlighted in yellow. The second window is for velocity measurement units and contains a 4x5 grid of options. The top row includes "m/s", "Nm/s", "fpm", and "SFPM". The other three rows are empty. The top-left cell of the grid is highlighted in yellow.



#### 11.6.1.4 Definire valoare contor si unitate de masura pentru consum

External senzor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Count Val., description Field  
External senzor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Count Val. Unit, description Field

The screenshot shows a numeric keypad interface for setting a consumption value. The number '4589' is entered. Below the keypad are 'OK' and 'Cancel' buttons.

The screenshot shows a selection screen for units of measurement. The top row shows 'm³', 'Nm³', 'ltr', 'Nlitr', and 'cf'. The second row shows 'SCF', 'kg', 'kWh', and three empty boxes. Below the grid are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Senzorul permite setarea unei valori de pornire a contorului pentru consum. Introduceti aceasta valoare in campul "Count. Val.".

In campul "Count. Val. Unit" introduceti unitatea de masura pentru consum. Selectati unitatea dorita prin activarea campului "Count. Val. Unit".

In cazul in care modificati unitatea de masura pentru consum, se va recalculta numai consumul tinandu-se cont de noua unitate de masura.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

**Important!**

Cand contorul atinge valoarea 100000000 m<sup>3</sup>, acesta va fi resetat automat la zero.

The screenshot shows the configuration for Channel C1. It includes fields for Flow (m³/h), Velocity (m/s), Diameter (53.100 mm), Gas Constant (Air (real)), Ref. Pressure (1000.00 mbar), Ref. Temp. (20.000 °C), and Count.Val (0 m³). At the bottom are 'Back', 'Store', 'More-Settings', and 'Info' buttons.


**Observatie:**

Dupa confirmarea cu **OK**, fontul revine la culoarea neagra si setarile introduse sunt acceptate.




### 11.6.1.5 Setare iesire analogica 4-20 mA pentru VA 5xx

External senor → Settings → Sensor settings → C1 → More-Settings → 4-20mA Ch1

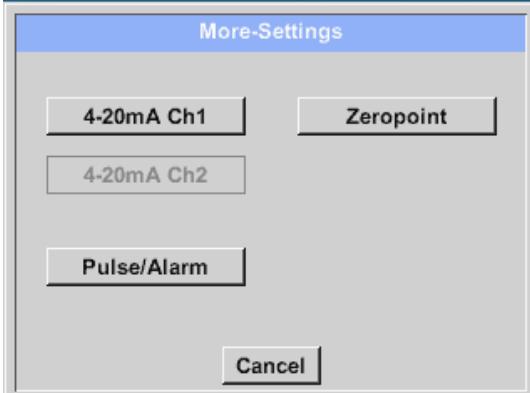


Acest meniu permite definirea valorii masurate si scalarea iesirii analogice prin apasarea butonului "4-20mA Ch1".

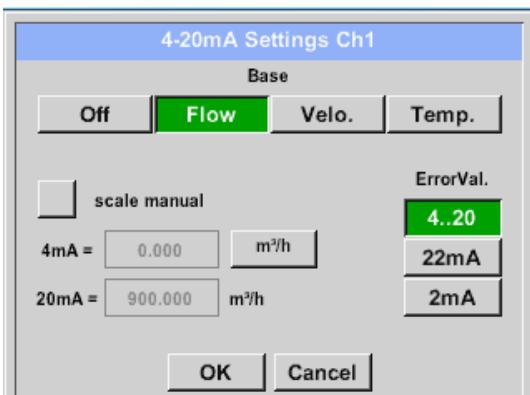

Alegeti valoarea masurata atribuita iesirii analogice prin apasarea butonului cu valoarea masurata dorita, in acest exemplu "*Flow*".

Selectiile posibile sunt: debit, viteza si temperatura.  
In cazul neutilizarii apasati butonul "*Off*".

Scalarea iesirii analogice poate fi facuta automat (setare implicita) sau manual. Scalarea automata se bazeaza pe setarile pentru calibrare: 4 mA reprezinta 0 si 20 mA reprezinta valoarea maxima setata, in acest caz 900 m<sup>3</sup>/h.

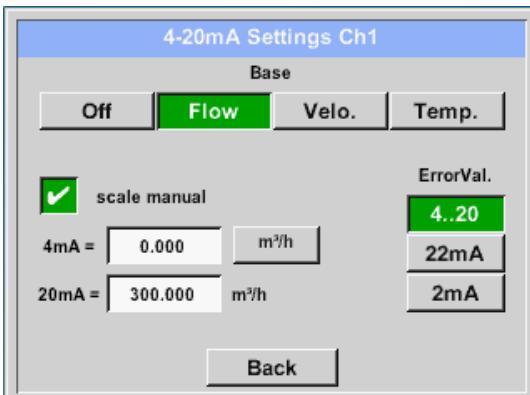

Scalarea manuala necesita activarea acesteia prin apasarea butonului "*scale manual*".

In campurile "*4mA*" si "*20mA*" introduceti valorile pentru scalarea iesirii, in acest exemplu de la 0 m<sup>3</sup>/h (4 mA) la 300 m<sup>3</sup>/h (20 mA).

In meniul "*Error Val*" puteti determina erorile aparute la iesirea analogica:

- <3,6 Eroare senzor / Eroare sistem
- 22 Eroare senzor / Eroare sistem
- 4...20 Iesire conform Namur (3,8 – 20,5 mA)
  - < 4 mA ... 3,8 mA Valoare sub dom. de masurare
  - > 20 mA ... 20,5 mA Valoare peste dom. de masurare.



### 11.6.1.6 Setare impuls / iesire alarma pentru VA 5xx

External senor → Settings → Sensor settings → C1 → More-Settings → Pulse / Alarm

Pulse / Alarm

Mode    **none**    Pulse    Alarm

Back

Iesirea de impuls a senzorului VA 5xx poate fi setata ca avand functie de iesire in impuls sau iesire de alarma.

Aceasta functie este activata prin apasarea unuia dintre butoanele "Pulse" sau "Alarm". In cazul neutilizarii apasati butonul "none".

Confirmati setarile apasand butonul **OK**. Reveniti la meniul principal apasand butonul **"Back"**.

External senor → Settings → Sensor settings → C1 → More-Settings → Pulse

Pulse / Alarm

Mode    **Pulse**    Alarm

Unit    **m<sup>3</sup>**

Value    **1.000** **m<sup>3</sup>**

Polarity    **Pos**    Neg

OK    Cancel

**m<sup>3</sup>**

kg	cf	ltr	<b>m<sup>3</sup></b>	

OK    Cancel

Pulse

<b>1</b>	2	3	4	5
6	7	8	9	0
.				

OK    Cancel

Pentru setarea iesirii in impuls, definiti mai intai unitatea de masura si valoarea masurata.

Alegeti unitatea de masura apasand butonul "Unit" si alegeti una dintre unitatile posibile: "kg", "cf", "ltr" sau "m<sup>3</sup>".

Latimea impulsului se introduce in campul "Value". In acest exemplu este 1 impuls per m<sup>3</sup> si comutare (frontul) pozitiva.

Definiti in campul "Polarity" modalitatea (frontul) de comutare.

Pozitiv = 0 → 1 Negativ = 1 → 0



Confirmati setarile apasand butonul **OK**. Reveniti la meniul principal apasand butonul **"Back"**.



External senor → Settings → Sensor settings → C1 → More-Settings → Alarm

Pulse / Alarm

Mode: none | Pulse | **Alarm**

Unit: °C

Value: 55.000 +/- 2.000 °C

Limit: **High** | Low

OK | Cancel

Unit selection screen:

cfm	ltr/s	m³/h	m/s	°F
°C	kg/s	kg/min		

OK | Cancel

Alarm configuration screen:

55

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
.				.

OK | Cancel

In cazul utilizarii iesirii de alarma, trebuie setati urmatorii parametri:

Unitatea de masura prin apasarea butonului **"Unit"** si alegerea uneia dintre unitatile de masura posibile: **"cfm"**, **"ltr/s"**, **"m³/h"**, **"m/s"**, **"°F"**, **"°C"**, **"kg/s"** sau **"kg/min"**.

Introduceti pragul de alarmare in campul **"Value"**.

Limitele **"High"** sau **"Low"** definesc valorile cand alarma este activata:

**High:** Valoare limita superioara

**Low:** Valoare limita inferioara

Confirmati setarile apasand butonul **OK**. Reveniti la meniul principal apasand butonul **"Back"**.



### 11.6.1.7 Setari punct de zero si Low-flow Cut off pentru VA 5xx

External senor → Settings → Sensor settings → C1 → More-Settings → Zeropoint

Zero Setup

Actual Flow 2.045

ZeroPoint

CutOff

Reset

Back

Cu aceste functii puteti face urmatoarele setari pentru senzorul VA 5xx:

**Punct de zero:**

In cazul in care nu exista debit dar senzorul arata o valoare > 0 m<sup>3</sup>/h, puteti reseta in acest meniu valoarea punctului de zero.

**Valoare "Cut off":**

Cu optiunea Low-flow cut off activata, debitul mai mic decat valoarea definita pentru **"LowFlow Cut off"** va fi afisat ca 0 m<sup>3</sup>/h si nu va fi adaugat la valoarea contorului.

Pentru setarea punctului de zero introduceti valoarea dorita in campul **"ZeroPoint"**, in acest exemplu 2.045.

Pentru introducerea valorii Low-flow cut off activati campul **"CutOff"** si introduceti valoarea dorita, in acest exemplu 10.

La apasarea butonului **"Reset"** vor fi resetate valorile pentru **"ZeroPoint"** si **"CutOff"**.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**. Reveniti la meniul principal apasand butonul **"Back"**.

Zero Setup

Actual Flow 200.732

ZeroPoint 2.045

CutOff

Reset

OK Cancel

Zero Setup

Actual Flow 2.045

ZeroPoint

CutOff 10.000

Reset

OK Cancel



## 11.7 Setare senzor tip Modbus

### 11.7.1 Selectie si activare senzor tip Modbus

Primul pas: alegeti un canal digital neutilizat.


External sensor → Settings → Sensor settings → C1

Al doilea pas: alegeti tip Modbus.

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → Type description field → Modbus

Al treilea pas: confirmati cu *OK*.

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Va → use

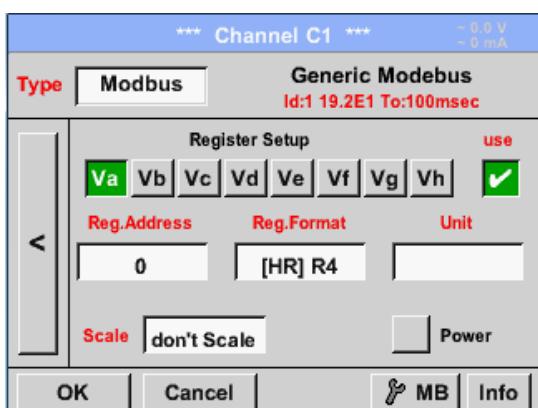


Cu interfata Modbus este posibila citirea pana la 8 Register-Values (din Input sau Holding Register) ale senzorului.

Alegerea se face din Register Tabs *Va –Vh* si activarea prin apasarea butonului *Use* corespunzator.

#### 11.7.1.1 Setari Modbus

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → arrow right (pag. 2) → Modbus Settings → ID -text field

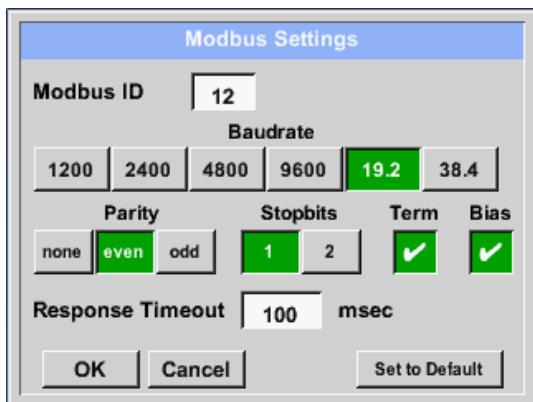

Introduceti in campul *Modbus ID* numarul de identificare al senzorului, valorile permise fiind **1 - 247**, (in acest exemplu *Modbus ID = 22*).

Pentru setarea Modbus ID, va rugam sa vedeti fisa tehnica a senzorului.

In acest meniu sunt definiti parametrii transmisiei seriale *Baudrate*, *Stopbit*, *Parity* si *Timeout*.

Pentru aceste setari, va rugam sa vedeti fisa tehnica a senzorului.

Confirmati setarile apasand butonul **OK**.

Pentru revenirea la valorile initiale, apasati butonul **"Set to Default"**.



External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → Reg. Address, description field

Valorile masurate sunt memorate in registrii senzorului care pot fi adresati via Modbus si cititi de DS 400 mobil. Pentru aceasta trebuie setata in DS 400 mobil adresa registrului dorit.

Numarul pentru register / data address este cuprins intre 0 si 65535.

#### Important:

Introduceti o valoare corecta pentru *register-address*.

Aveti in vedere ca este posibil ca numarul registrului sa fie diferit de adresa registrului (Offset). Va rugam sa consultati fisa tehnica a senzorului.

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → Reg. Format, description field

Din butoanele *Input Register* si *Holding Register* se alege tipul corespunzator al registrului Modbus.

Formatul numarului si ordinea de transmitere ale fiecarei valori trebuie definite in *Data Type* si *Byte Order*. Ambele trebuie sa fie intr-o combinatie corecta.

#### Tipuri de date suportate:

<b>Data Type:</b>	UI1(8b) =	intreg fara semn	=>	0 - 255
	I1 (8b) =	intreg cu semn	=>	-128 - 127
	UI2 (16b) =	intreg fara semn	=>	0 - 65535
	I2 (16b) =	intreg cu semn	=>	-32768 - 32767
	UI4 (32b) =	intreg fara semn	=>	0 - 4294967295
	I4 (32b) =	intreg cu semn	=>	-2147483648 - 2147483647
	R4 (32b) =	numar in virgula mobila		

#### Ordine Byte (Byte Order):

Dimensiunea fiecarui regiszru Modbus este de 2 Byte. Pentru o valoare de 32 bit, LD 510 trebuie sa citeasca doua regiszre Modbus. Pentru o valoare de 16 bit se va citi un singur regiszru.

In documentatia pentru Modbus se canta de transmitere a bytes nu este clar definita. Pentru acoperirea tuturor cazurilor posibile, secventa de bytes in LD 510 este reglabilă si trebuie adaptată la senzorul respectiv. Consultati fisa tehnica a senzorului.

De exemplu: High byte inainte de Low Byte, High Word inainte de Low Word, etc.

Din acest motiv, setările trebuie sa tina cont de tipul senzorului.

**Exemplu:**

Holding Register - UI1(8b) - Valoare: 18

**Data Format**

**Register Type**

<b>Input Register</b>	<b>Holding Register</b>
-----------------------	-------------------------

**Data Type**

UI1-8	I1-8	UI2-16	I2-16	UI4-32	I4-32	R4-32
-------	------	--------	-------	--------	-------	-------

**Byte Order**

A	B
---	---

**OK**    **Cancel**

Alegeti tipul registrului **Holding Register**, tipul de date **U1(8b)** si ordinea Byte **A/B**.

HByte    LByte  
18 =>        00    12

<b>Data Order</b>	<b>1. Byte</b>	<b>2. Byte</b>
A	00	12
B	12	00

Holding Register – UI4(32) – Valoare: 29235175522 → AE41 5652

**Data Format**

**Register Type**

<b>Input Register</b>	<b>Holding Register</b>
-----------------------	-------------------------

**Data Type**

UI1-8	I1-8	UI2-16	I2-16	<b>UI4-32</b>	I4-32	R4-32
-------	------	--------	-------	---------------	-------	-------

**Byte Order**

A-B-C-D	D-C-B-A	B-A-D-C	C-D-A-B
---------	---------	---------	---------

**OK**    **Cancel**

Alegeti tipul registrului **Holding Register**, tipul de date **U1(32b)** si ordinea Byte **A-B-C-D**.

HWord              LWord  
HByte    LByte    HByte    LByte  
29235175522 =>    AE    41    56    52

<b>Data Order</b>	<b>1. Byte</b>	<b>2. Byte</b>	<b>3. byte</b>	<b>4. Byte</b>
A-B-C-D	AE	41	56	52
D-C-B-A	52	56	41	AE
B-A-D-C	41	AE	52	56
C-D-A-B	56	52	AE	41

*External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → Unit, description field*

\*\*\* Channel C1 \*\*\*    ~ 0.0 V    ~ 0 mA

**Type**    **Modbus**    **Generic Modebus**  
Id:12 19.2E1 To:100msec

**Register Setup**    **use**

Va	Vb	Vc	Vd	Ve	Vf	Vg	Vh
----	----	----	----	----	----	----	----

**Reg.Address**    **Reg.Format**    **Unit**

0	[HR] UI4	
---	----------	--

**Scale**    **don't Scale**     Power

**OK**    **Cancel**    **MB**    **Info**

**Edit**

	°C	°F	%rF	°Ctd
°Ftd	mg/kg	mg/m³	g/kg	g/m³
m/s	Ft/min	Nm/s	Nft/min	m³/h
m³/min	ltr/min	ltr/s	cfm	Nm³/h

**1 Page**    **OK**    **Abbruch**

La apasarea campului de descriere **Unit** se va afisa o lista cu unitatile de masura.

Alegeti unitatea de masura dorita prin apasarea butonului respectiv de ex. **m³/h**. Pentru validarea unitatii de masura apasati butonul **OK**.

Pentru deplasarea in lista apasati butonul **Page**.

In cazul in care unitatea de masura dorita **nu** este disponibila este posibila crearea acesteia de catre utilizator. Pentru aceasta apasati unul dintre butoanele **User\_X**.



External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → Scale, description field

A digital keypad interface titled "Reg.Scale (0 = don't Scale)". It features a numeric keypad from 0 to 9, a decimal point button, and function keys for backspace ("←") and clear ("Clr"). Below the keypad are "OK" and "Cancel" buttons.

Utilizarea acestui factor permite ajustarea scalei valorii de iesire.

Implicit nu este aplicata nici o corectie si se afiseaza in acest camp mesajul **don't scale**. Introducerea value = 0 va avea acelasi efect.

External sensor → Settings → Sensor settings → C1 → OK


The screenshot shows the "Channel C1" configuration screen for Modbus. It includes fields for Register Setup (Va selected), Reg.Address (64000), Reg.Format ([HR] UI4), Unit (cnt), Scale (selected), and Power (unchecked). The "OK" button is highlighted in green.

La apasarea butonului **OK**, setarile facute sunt confirmate si memorate.




## 11.8 Setari inregistrare date

External sensor → Settings → Logger settings

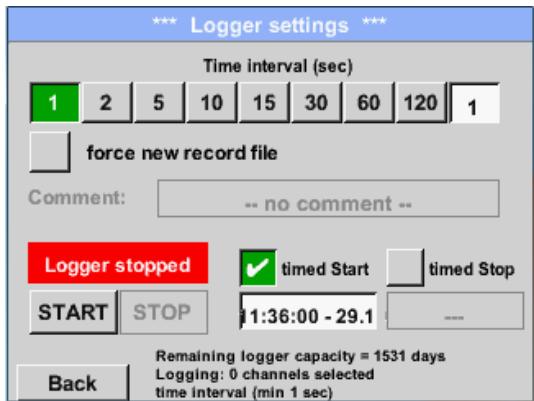

In randul de sus puteti alege intervalul de timp predefinit pentru inregistrare **Time intervals** avand 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 sau 120 secunde.

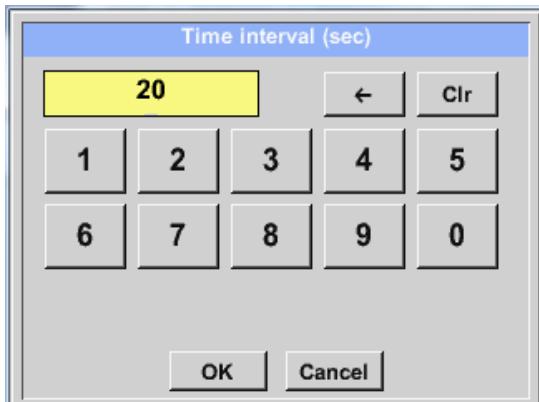

In campul **Time interval** din dreapta si marcat cu alb poate fi introdus un interval individual la alegerea utilizatorului, care va fi intotdeauna afisat.

### Observatie:

Durata maxima a campului **Time interval** este 300 secunde.

### Observatie:

Daca sunt inregistrate mai mult de 12 valori masurate in acelasi timp, cel mai mic interval de masurare al inregistratorului este de 2 secunde.

Daca sunt inregistrate mai mult de 25 valori masurate in acelasi timp, cel mai mic interval de masurare al inregistratorului este de 5 secunde.



External sensor → Settings → Logger settings → force new Record File button

sau

External sensor → Settings → Logger settings → force new Record File button → Comment description field

\*\*\* Logger settings \*\*\*

Time interval (sec)

1	2	5	10	15	30	60	120	1
---	---	---	----	----	----	----	-----	---

force new record file

Comment: -- no comment --

Logger stopped  timed Start  timed Stop

START STOP 11:36:00 - 29.1 ---

Remaining logger capacity = 1531 days  
Logging: 0 channels selected  
time interval (min 1 sec)

Back

\*\*\* Logger settings \*\*\*

Time interval (sec)

1	2	5	10	15	30	60	120	1
---	---	---	----	----	----	----	-----	---

force new record file

Comment: Messung 1

Logger stopped  timed Start  timed Stop

START STOP 11:36:00 - 29.1 ---

Remaining logger capacity = 1531 days  
Logging: 0 channels selected  
time interval (min 1 sec)

Back

Creati un nou fisier cu valorile inregistrate prin apasarea butonului **force new record file** si introduceti un nume sau un comentariu in campul de descriere **Comment**.

### Important:

Daca se doreste crearea unui fisier nou, trebuie sa activati butonul **force new record file**.

In caz contrar, datele se vor inregistra in ultimul fisier utilizat.

Main menu → Settings → Logger settings → timed Start button

\*\*\* Logger settings \*\*\*

Time interval (sec)

1	2	5	10	15	30	60	120	1
---	---	---	----	----	----	----	-----	---

force new record file

Comment: Messung 1

Logger stopped  timed Start  timed Stop

START STOP 11:36:00 - 29.1 ---

Remaining logger capacity = 1531 days  
Logging: 0 channels selected  
time interval (min 1 sec)

Back


Setati data si ora de start ale inregistrarii prin apasarea butonului **timed Start** si completarea campului de descriere aflat sub acest buton.

### **Observatie:**

La activarea timpul de start, acesta se va seta automat la ora curenta plus un minut.



External senor → Settings → Logger settings → timed Stop button

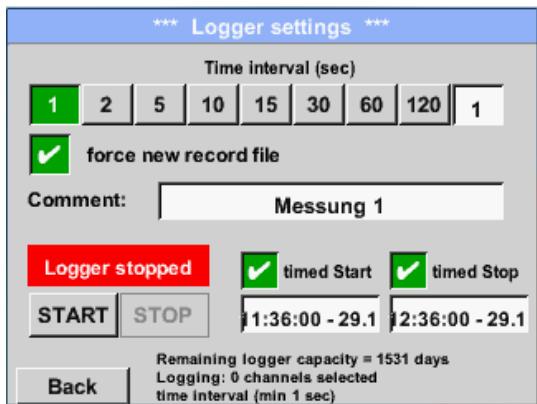


Setati data si ora de oprire ale inregistrarii prin apasarea butonului **timed Stop** si completarea campului de descriere aflat sub acest buton.

**Observatie:**

La activarea timpul de oprire, acesta se va seta automat la ora curenta plus o ora.


External senor → Settings → Logger settings → timed Start button/timed Stop button → Date/Time description field

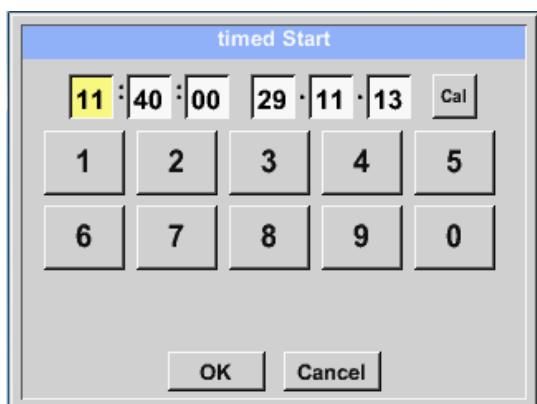

Dupa apasarea butonului **date/time description field** se va deschide o fereastra in care puteti modifica ora si data in campurile marcate cu galben.




External senor → Settings → Logger settings → timed Start / Stop → Date/Time, description field → Cal

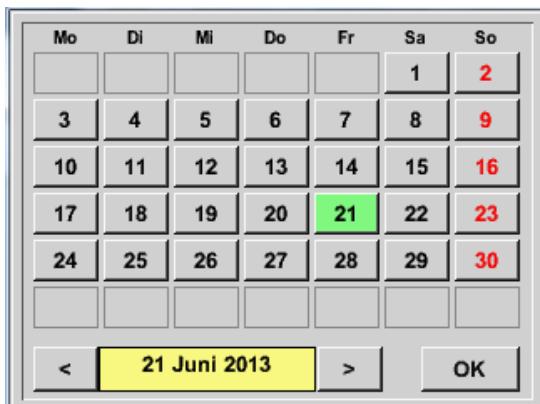

Utilizati butonul *Cal* pentru alegerea rapida a datei din calendar.


External senor → Settings → Logger settings → Start

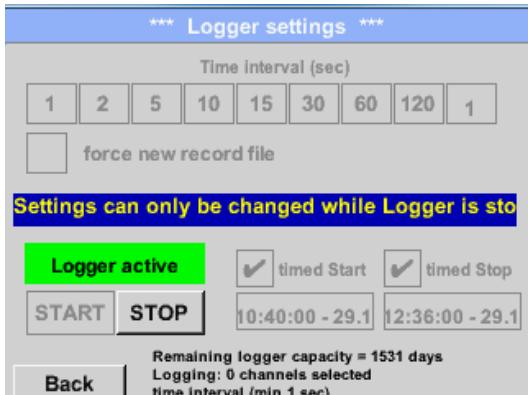

Dupa activarea timpului de start si oprire, apasati butonul *Start* pentru pornirea inregistratorului.

Inregistrarea va porni automat la ora stabilita!

External senor → Settings → Logger settings → timed Start /Stop

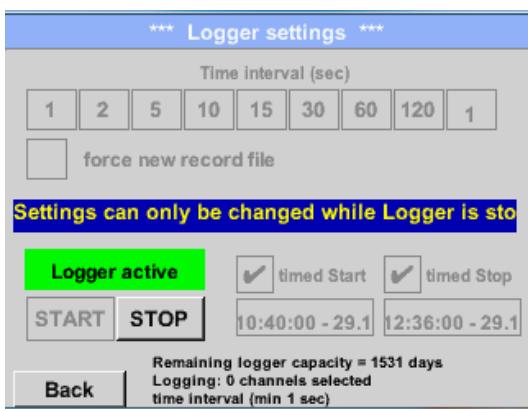

Inregistratorul poate fi pornit si fara setarea timpului de start si stop, daca utilizati butoanele *Start* si *Stop* pentru activare si dezactivare.

In partea din stanga-jos se va afisa numarul valorilor inregistrate si al celor ce se pot inregistra in continuare.

#### Observatie:

Setarile nu pot fi modificate daca inregistrarea este in desfasurare.

#### Important:

Daca doriti crearea unui fisier nou cu valorile masurate, trebuie sa activati butonul *force new record file*. In caz contrar, se va utiliza ultimul fisier accesat.



## 12 Set de livrare

LD 500 este disponibil ca instrument individual sau in set. Setul contine toate componentele si accesorile care sunt protejate de o geanta de transport solida si rezistenta la socuri.



Tabelul de mai jos descrie componentele si codurile de comanda.

Descriere	Cod comanda
<b>Set LD 500 compus din urmatoarele:</b>	<b>0601 0105</b>
Detector pentru identificarea pierderilor LD 500, cu palnie acustica, camera foto integrata, 100 de etichete pentru marcarea surgerilor la fata locului	0560 0105
Casti cu protectie fonica	0554 0104
Tub cu varf de focalizare	0530 0104
Alimentator retea	0554 0009
Geanta transport	0554 0106
Cablu Helix pentru conectare senzor ultrasonic	0200 01402
„Gat de lebada“ pentru detectarea scaparilor in locatii greu accesibile (optional)	0530 0105
Oglinda parabolica pentru detectarea scaparilor de la mare distanta (optional)	0530 0106



### 13 Anexa

In urmatoarele pagini din anexa, veti gasi Declaratia de Conformatitate pentru compatibilitatea electromagnetic si Raportul de testare a acumulatorilor cu Li-Ion utilizati in instrumentul LD 500.



## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Wir  
We

CS Instruments GmbH & Co.KG  
Am Oxer 28c, 24955 Harrislee

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
Declare under our sole responsibility that the product

Leckage-Suchgeräte mit Kamera LD 500 / LD 510  
Leak meters with camera LD 500 / LD 510

den Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen:  
We hereby declare that above mentioned components comply with requirements of the following EU directives:

Elektromagnetische Verträglichkeit Electromagnetic compatibility	2014/30/EU 2014/30/EC
RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances)	2011/65/EC

Angewandte harmonisierte Normen:

Harmonised standards applied:

EMV-Anforderungen EMC requirements	EN 55011: 2011-04 EN 61326-1: 2013-07
---------------------------------------	--

Anbringungsjahr der CE Kennzeichnung: 18

Year of first marking with CE Label: 18

Das Produkt ist mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet.  
The product is labeled with the indicated mark.



Harrislee, den 12.02.2018

  
Wolfgang Blessing Geschäftsführer

Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften.  
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.



Pony Testing International Group

报告编号(Report ID): H11133012221D~1

# 锂电池UN38.3测试报告

## Lithium Battery UN38.3 Test Report



样品名称 (Sample Description)	Lithium-ion Battery 238700
委托单位 (Applicant)	Jauch Quartz GmbH-Batteries
生产单位 (Manufacturer)	Jauch Quartz GmbH-Batteries

No.: H11133012221D  
Code: ssak93kqv



Pony Testing International Group

## I. SAMPLE DESCRIPTION

Sample Name	Lithium-ion Battery		Battery Type	238700	
Client	Jauch Quartz GmbH-Batteries				
Manufacturer	Jauch Quartz GmbH-Batteries				
Nominal Voltage	7.2V	Rated Capacity	2600mAh	Limited Charge Voltage	8.56±0.025V
Charge Current	1250mA	Maximum Continuous Charge Current	2600mA	End Charge Current	100mA
Cut-off Voltage	5.5V	Maximum Discharge Current	5200mA	Use	--
Cells Number	2PCS	Cell Model	18650	Rated Capacity	2600mAh
Manufacturer of cell	Samsung SDI Co., Ltd				
Chemical component	Li-Ion				
Client date	2013-11-12	Finished date	2013-12-02		

## II. REFERENCE METHOD

《United Nations Recommendations On The Transport Of Dangerous Goods, Manual Of Tests And Criteria》(ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1).

## III. TEST ITEM

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Altitude simulation | 5. External short circuit |
| 2. Thermal test        | 6. Impact                 |
| 3. Vibration           | 7. Overcharge             |
| 4. Shock               | 8. Forced discharge       |

## IV. CONCLUSION

ITEM	SAMPLE NUMBER	STANDARD	CONCLUSION
Altitude simulation	N1~N4 C1~C4	UN38.3	PASS
Thermal test			PASS
Vibration			PASS
Shock			PASS
External short circuit			PASS
Impact			PASS
Overcharge			PASS
Forced discharge			PASS

The submitted battery and component cell were complied with the UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3.

Prepared by: *Peng Jun Liu*Checked by: *chengpeng*

Approved by:

Approval Date: December 2, 2013

*Jiyou*
**PONY** 谱尼测试  
Pony Testing International Group

www.ponytest.com      Hotline 400-819-5688  
 Add: 上海市嘉定区莲池路19-3 上海市徐汇区漕河泾路800号 广州市天河区汇彩路199号 广州市天河区汇彩路199号  
 小高层大厦 25号楼8层 乙座801-802室 107355 283500000 107355 283500000  
 Tel: (021) 62618116 (021) 61861899 (020) 87736752 (020) 87736752  
 Add: 天津市南开区红旗路瀛海 A座10层 10层10号 10层10号 10层10号  
 Tel: (022) 27340730 (022) 87736499 (020) 87736499 (020) 87736499

**Distribuitor autorizat pentru Romania:  
TEST LINE SRL**

Str. Agricultori, nr. 119  
RO-030342, Bucuresti  
Tel./Fax: 021 321 04 38  
Mobil: 0744 516 844

[office@testline.ro](mailto:office@testline.ro)

<http://www.cs-instruments.com>

**Birou vanzari SUD - Germania**

Zindelsteiner Straße 15  
D-78052 VS-Tannheim  
GERMANIA  
Tel.: +49 (0) 7705 978 99-0  
Fax: +49 (0) 7705 978 99-20

[info@cs-instruments.com](mailto:info@cs-instruments.com)

[www.cs-instruments.com](http://www.cs-instruments.com)

**Birou vanzari NORD - Germania**

Gewerbehof 14  
D-24955 Harrislee  
GERMANIA  
Tel.: +49 (0) 461 80 71 50 - 0  
Fax: +49 (0) 461 80 71 50 - 15

[info@cs-instruments.com](mailto:info@cs-instruments.com)

[www.cs-instruments.com](http://www.cs-instruments.com)