




## Transmetteur de point de rosée FA 515 Ex - pour la mesure de l'humidité résiduelle dans des zones explosives

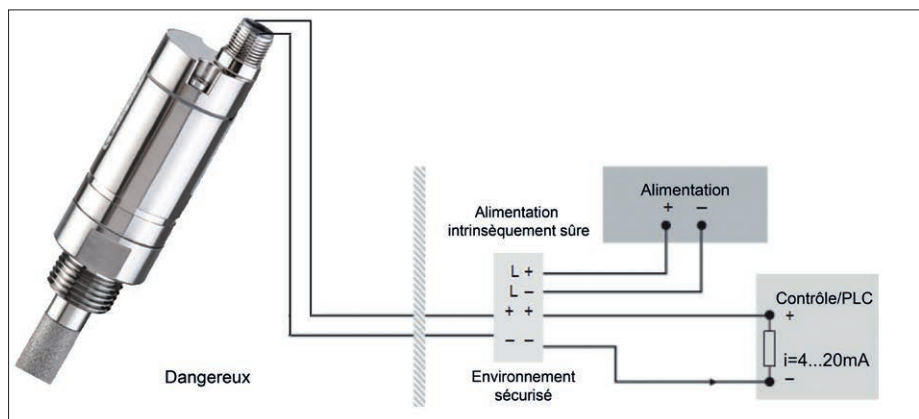

Le FA 515 Ex mesure le point de rosée ou le point de rosée sous pression dans des zones explosives et peut être utilisé dans de nombreux gaz non agressifs.

### Applications typiques :

- Gaz pur
- Air/air comprimé
- Argon
- Azote
- Biogaz
- Gaz naturel
- Hydrogène
- etc.

### Atouts :

- Construction robuste
- Étanche à la pression jusqu'à 500 bar
- Capteur d'humidité à faible dérive dans le temps, reconnu depuis de nombreuses années
- Sortie analogique 4...20 mA en technique 2 fils
- **NOUVEAU** : Résolution du signal capteur plus élevée par un système d'analyse électronique amélioré

### Homologations :



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

Zone 1, gaz, sécurité intrinsèque, temp. 135 °C



II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

Zone 21, poussière, sécurité intrinsèque, temp. 80 °C

Le FA 515 Ex peut être utilisé uniquement en association avec des alimentations pour transmetteurs, des barrières de sécurité ou des séparateurs galvanisés autorisés et aux caractéristiques suivantes :

$U_2 = 28 \text{ V max.}$   
 $I_2 = 95 \text{ mA max.}$   
 $P_2 = 0,65 \text{ W max.}$

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FA 515 EX

Étendue de mesure :	-80...20 °Ctd = 4...20 mA
Tenue en pression :	-1...500 bar
Alimentation :	24 Vdc (18...38 Vdc)
Précision :	± 1 °C à -20...+20 °Ctd ± 2 °C à +50...-20 °Ctd ± 3 °C à -80...-50 °Ctd
Sortie analogique :	4...20 mA en technique 2 fils
Indice de protection :	IP 65
CEM :	Selon DIN EN 61326-1
Température de fonctionnement :	-20...70 °C
Température de stockage :	-40...80 °C
Impédance de la sortie analogique :	< 500 Ω à 24 V
Raccordement fluïdique :	G 1/2" en acier inoxydable Option 5/8" UNF
Raccordement électrique :	M12 4 broches
Protection du capteur :	Filtre 50 µm en acier inoxydable

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
FA 515 Ex transmetteur de point de rosée, échelle de mesure -80...20°C	0699 5515
Chambre de mesure haute pression jusqu'à 350 bar	0699 3590
Chambre de mesure bypass en acier inoxydable pour la mesure du point de rosée dans des gaz sous pression	0699 3290
Mise à l'échelle spéciale sortie analogique sur d'autres volumes d'humidité : % HR, g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/kg	Z699 0514
Câble de raccordement FA 515 EX - pour la pose dans des circuits à sécurité intrinsèque, extrémités ouvertes des deux côtés, (section 4 x 0,75 mm²) longueur de câble librement sélectionnable	0553 5126
Câble de raccordement blindé FA 515 EX - pour la pose dans des circuits à sécurité intrinsèque, extrémités ouvertes des deux côtés, (section 4 x 0,75 mm²) longueur de câble librement sélectionnable	0553 5136
Alimentation en sécurité intrinsèque, barrière de sécurité	0554 3071